

S1-568, S1-1068, S1-1568
5 kV, 10 kV, 15 kV
DC-Hochleistungsisolationsprüfgeräte

Megger[®]



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

BENUTZERHANDBUCH



SICHERHEITSWARNUNGEN

Die folgenden Sicherheitshinweise müssen während des Gebrauchs beachtet werden:

- Die Schaltkreise **müssen** stromlos gemacht und isoliert werden, bevor Widerstandsprüfungen durchgeführt werden. Der Schaltkreis darf nicht stromführend sein, während das Instrument angeschlossen ist.
- Nur Megger-Prüfleitungen mit einer Nennspannung von 15 kV mit Steckern von 75 mm **dürfen** für das Instrument MIT1525 verwendet werden. Die Integrität der Leitung kann überprüft werden, indem die Klemmen vorübergehend im niedrigsten Prüfspannungsbereich kurzgeschlossen werden.
- Anschlussklemmen dürfen während der Isolationsprüfung oder bei blinkender Test-LED **nicht** berührt werden. Eine blinkende Test-LED zeigt den gefährlichen Zustand des Messkreises an. Anschlussklemmen dürfen erst nach vorschriftsmäßiger Erdung des Prüfobjekts berührt werden.
- Der Funktionserdeanschluss muss an die Erde oder an einen Potentialausgleichspunkt angeschlossen werden.
- Nach Abschluss der Prüfung müssen die kapazitiven Stromkreise vor dem Abziehen der Prüfkabel vollständig entladen werden. Bei kapazitiver Aufladung besteht Lebensgefahr.
- Getestete Objekte **müssen** nach der Entladung bis zur Verwendung mit einem Kurzschlussbügel kurzgeschlossen werden. Dies dient dem Schutz vor freigesetzter dielektrischer Absorptionsladung, wodurch die Spannung auf gefährliche Pegel ansteigen kann.
- Die Spannungsanzeige und die automatischen Entladefunktionen sind **lediglich** zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen und kein Ersatz für sichere Arbeitspraktiken.
- In seltenen Fällen verursacht der Ausfall des geprüften Stromkreises den unkontrollierten Abbruch der Prüfung; dann wird die Instrumentenanzeige abgeschaltet, wobei der Stromkreis weiterhin Strom führt. In diesem Fall muss das Gerät abgeschaltet und der Stromkreis manuell entladen werden.
- Prüfleitungen einschließlich Krokodilklemmen **müssen** ordnungsgemäß, sauber und ohne beschädigte oder von Rissen durchzogene Isolation sein.
- Das Instrument **darf** nicht benutzt werden, wenn irgendein Teil beschädigt ist.
- Isolationsprüfungen bei feuchter Witterung können gefährlich sein. Es wird empfohlen, das Instrument unter solchen Umständen nicht zu benutzen. Sollte sich das nicht vermeiden lassen, muss der Anwender alle notwendigen Vorkehrungen treffen.

- Das Instrument ist nicht eigensicher und **darf** nicht in explosionsgefährdeten Atmosphären verwendet werden.
- Falls dieses Produkt in einer nicht vom Hersteller angegebenen Weise benutzt wird, kann dies den durch das Produkt bereitgestellten Schutz beeinträchtigen.
- Eine Prüfung kann jederzeit über die Fernbedienung begonnen werden. Messanschlüsse dürfen nur mit der Fernbedienung Anzeigeleuchte aus der Steckdose entfernt gehandhabt werden.
- Falls das Instrument im Fernbedienungsmodus versagt, muss die Prüfung manuell durch Drücken der Taste TEST gestoppt werden.
- Es sind Vorkehrungen zu treffen, die den unerlaubten Zugang zum Host-Computer im Fernbedienungsmodus verhindern.
- Schalten Sie das Instrument aus und **trennen** Sie jegliche Netzquellen, Messköpfe und andere Geräte ab, bevor Sie das Gehäuse öffnen, um die Batterie zu ersetzen. Das Instrument **darf nicht** bedient werden, wenn das Gehäuse geöffnet ist. GEFAHR! Wenn das Gehäuse an eine Netzquelle angeschlossen und das Gehäuse geöffnet ist, liegen gefährliche Spannungen frei.

BATTERIEWARNHINWEISE

- Die Batterie darf nicht demontiert oder auseinandergenommen werden. Die Batterie enthält Sicherheits- und Schutzvorrichtungen, die bei Beschädigung Hitze entwickeln, bersten oder sich entzünden können.
- Die Batterie niemals erwärmen.
- Die Batterie weder durchstechen noch anderweitig beschädigen.
- Die Batterie keinen starken Schlägen/Stößen aussetzen.
- Die Batterie weder Wasser, Salzwasser noch Nässe aussetzen.
- Den Akkupack niemals kurzschließen, demontieren oder die Polarität umkehren.
- Falls Elektrolyt aus der Batteriezelle austritt, achten Sie darauf, dass dieser nicht auf die Haut oder in die Augen gelangt. Sollte der Elektrolyt auf die Haut oder in die Augen gelangen, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit ausreichend Wasser ab und suchen Sie dann ärztliche Hilfe auf.
- Halten Sie Zellen und Batterien von Kindern fern.
- Bei Verschlucken einer Zelle oder Batterie suchen Sie bitte ärztliche Hilfe auf.
- Achten Sie darauf, dass die Batterie nicht zu lange aufgeladen wird, wenn sie sich nicht in Gebrauch befindet.
- Bewahren Sie die Produktliteratur für die spätere Bezugnahme auf.

HINWEIS DAS INSTRUMENT DARF NUR VON AUSREICHEND GESCHULTEN UND KOMPETENTEN PERSONEN BENUTZT WERDEN.

Die Benutzer dieses Geräts und/oder ihre Arbeitgeber sollten sich dessen bewusst sein, dass die Arbeitsschutzvorschriften ihnen die Durchführung gültiger Gefährdungsbeurteilungen für alle elektrischen Arbeiten vorschreiben, um mögliche Gefahrenquellen zu identifizieren, sowie die Gefahr von Verletzungen durch Stromschläge, wie etwa unbeabsichtigte Kurzschlüsse, zu vermeiden.

Symbole an diesem Instrument



Achtung: Siehe Benutzerhandbuch.



Vorsicht: Risiko von Elektroschock.



Ausrüstung vollständig durch doppelte Isolierung geschützt.



Leitungs-/Netzspannung



Die Ausrüstung entspricht den geltenden EU-Richtlinien.

N13117



Die Ausrüstung entspricht den Anforderungen "C Tick".



Nicht im normalen Hausmüll entsorgen



Erde



Universal Serial Bus (USB)

CAT IV

Messkategorie IV: Das Gerät ist zwischen dem Ursprung der Niederspannungsversorgung und dem Verteilerkasten angeschlossen.

CAT IV gilt für die Spannungsmessfunktion dieser Instrumente.

CAT III

Messkategorie III: Das Gerät ist zwischen dem Verteilerkasten und den Steckdosen angeschlossen.

CAT II

Messkategorie II: Das Gerät ist zwischen den Steckdosen und der Ausrüstung des Benutzers angeschlossen.

WEEE-Richtlinie

Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät und an den Batterien ist eine Erinnerung daran, nicht mit allgemeinen Abfall am Ende ihres Lebens zu entsorgen.

Megger ist in Großbritannien als Hersteller von elektrischen und elektronischen Geräten registriert. Die Registrierungsnummer lautet ; WEE/HE0146QT .

Benutzer von Megger -Produkte in Großbritannien kann von ihnen am Ende ihrer Nutzungsdauer durch Kontaktaufnahme B2B Compliance bei www.b2bcompliance.org.uk oder telefonisch unter 01691 676124 zu entsorgen. Benutzer von Megger Produkte in anderen Teilen der EU sollten ihre lokale Megger Firma oder Händler zu kontaktieren.

Batterieentsorgung

Akkus in diesem Produkt sind als Industriebatterien unter der Batterie-Richtlinie eingestuft. Bitte kontaktieren Sie Megger Ltd Anweisungen auf der sicheren Entsorgung dieser Batterien.

Für die Entsorgung von Batterien in anderen Teilen der EU kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler.

Megger ist in Großbritannien als Hersteller von Batterien registriert . Die Registrierungsnummer ist BPRN00142 .

Inhaltsverzeichnis und Index

Allgemeine Beschreibung	5
Funktionen	5
Gerätesteuerungen und Anzeigen	6
Betriebsvorbereitung.....	7
Erste Anweisungen	7
Stromkabel und Batterieaufladung.....	7
Funktionsüberprüfung	7
Kalibrierung	7
Lagerung	7
Bedienungsanleitung	8
Allgemeiner Betrieb.....	8
Durchschlag- vs. Burn-Modus.....	9
Spannungsprüfgerät	9
Standardeinstellungen zurücksetzen	9
Gerätesteuerung	10
PowerDB.....	14
Verbindung über Bluetooth® bei Verwendung eines S1- Geräts	14
S1 und Fernsteuerungsanwendung	15
Import-/Livestream-Steuerungsanwendung.....	16
Messmodi.....	18
Messtechniken	22
Vorbeugende Wartung	25
Elektrische Spezifikationen	27
Umgebungsbedingungen.....	28
Allgemeine Spezifikationen.....	28
Reparatur und Garantie	29
Kalibrierung, Reparatur und Ersatzteile	29
Ihr Produkt an Megger zurücksenden -	
Kundendienstzentren in GB und den USA.....	29
Zugelassene Wartungszentren	29
Zubehör, Ausrüstung und Ersatzteile	30


Allgemeine Beschreibung

Die Geräte der neuen Reihe S1 der Isolationsprüfgeräte (IRT) von Megger umfasst drei Modelle, eines 5 kV, eines mit 10 kV das andere mit 15 kV. Die Widerstandsmessmöglichkeit reicht bis zu 15 TΩ für das 5-kV-Modell, 35 TΩ für das 10-kV-Modell und bis zu 35 TΩ für das 15-kV-Modell. Eine wichtige Produkteigenschaft ist der Betrieb mit entladener Batterie, wenn das Instrument an Netzstrom angeschlossen ist. Ein intelligentes Batterieladegerät gewährleistet die optimale Batterieladung, wodurch sich die Lebensdauer der Batterie (Akku) verlängert und die Ladezeit verkürzt.

Funktionen

- Das Modell S1-568 kann Widerstände von bis zu 15 TΩ, das Modell S1-1068 Widerständen von bis zu 35 TΩ, und das Modell S1-1568 messen Widerständen von bis zu 35 TΩ.
- Die 8-mA-Rauschunterdrückung und 4 Filteroptionen gewährleisten Widerstandsmessungen höchster Qualität.
- Alle Modelle unterstützen Diagnose- und Überspannungsprüfungen - PI, DAR, DD, SV und Rampentest.
- Fernbedienungsmodus über USB-Kabel
- Bluetooth®-Link für Live Streaming von Daten zum PC und den Download der gespeicherten Ergebnisse
- Schnelles Aufladen des Li-Ionen-Akkupacks
- Betrieb und Laden des Akkus über die Netzstromquelle (außer während des Prüfbetriebs)
- Sicherheitsbemessung: CATIV 600 V
- Erweiterter Speicher mit Zeit-/Datumstempel
- DC- und AC-Spannungsprüfgerät (30 V bis 660 V)
- Große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Download der gespeicherten Ergebnisse auf PowerDB Lite – USB oder Bluetooth®

Gerätesteuerungen und Anzeigen

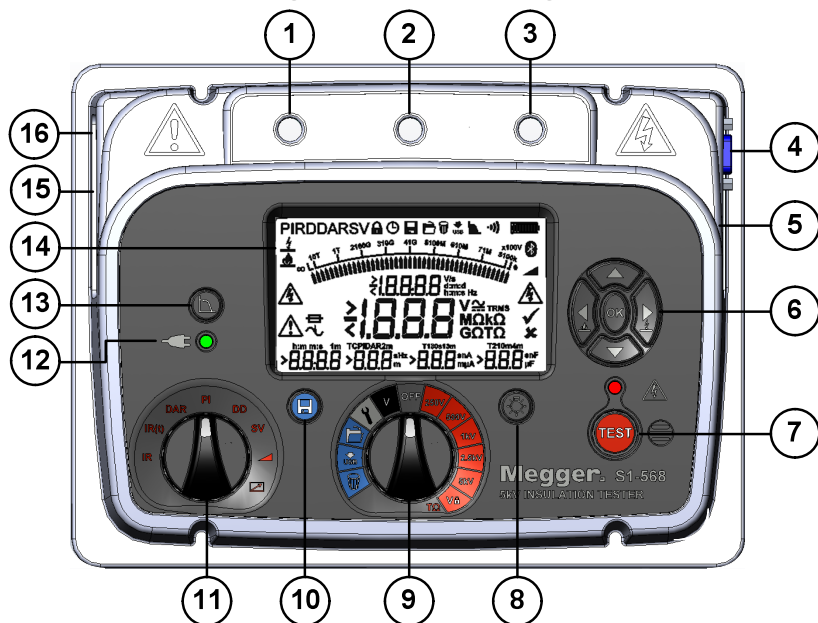

1. Pluspol (+)
2. Schutzklemme
3. Minuspol (-)
4. 9-polige Fernbedienungsbuchse
5. USB-Geräteschnittstelle.
6. Navigations-/OK-Tasten und Wahl von Burn/Durchschlag
7. Taste TEST mit verknüpfter HS-Warnlampe
8. Hintergrundbeleuchtungstaste
9. Bereichsdreh schalter
10. Speichertaste
11. Prüfmodus-Dreh schalter
12. LED Leitungsspannungs-/Netzanzeige
13. Filtertaste
14. Display
15. Steckdose
16. Funktionserdeanschluss - bloß S1-1568



	Benutzer Lock-Spannung		Einträge löschen
	Timer		Download via USB
	Speichern		Filter
	Einträge öffnen		Alarm
	Batterie/Akku		Durchschlagmodus
	Rampentest		Burnmodus
	Gefahr HS		Siehe Handbuch
	Sicherung		Rauschen
	Bluetooth®		

Betriebsvorbereitung

Erste Anweisungen

- Nehmen Sie das Gerät, das Stromkabel und die Tasche aus der Verpackung.
- Befestigen Sie die Prüfkabeltasche an der Abdeckung.
- Öffnen Sie die Abdeckung und machen Sie sich mit der Anordnung und der Position des IEC 60320-Stromeingangs an der linken Seite vertraut. Eine isolierte USB-Buchse und ein 9-poligen D-Stecker für die Fernbedienungsanzeigeleuchte befinden sich auf der rechten Seite des Instruments. Die Prüfklemmen befinden sich auf der Rückseite der Frontplatte.
- Packen Sie die Prüfkabel aus und legen Sie sie in die Kabeltasche.
- Lesen Sie das Handbuch, **insbesondere die Warnhinweise**.
- Die Geräteabdeckung enthält eine Schnellanleitung.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.

Stromkabel und Batterieaufladung

- Verwenden Sie keinen Adapter, wenn das beiliegende Stromkabel nicht für Ihren Netzanschluss geeignet ist. Verwenden Sie stets das Stromkabel mit dem richtigen Stecker.
- Verwenden Sie kein unzureichend eingestuftes Netzkabel.
- Ein Stecker mit Sicherung muss mit einer 3-A-Sicherung ausgestattet sein.
- Versorgungsspannung: 90 bis 265 V RMS AC bei 50/60 Hz
- Sobald Leitungs-/Netzstrom angelegt ist, leuchtet die grüne LED.
- Der Akku erhitzt sich beim Laden über seinen Betriebstemperaturbereich, solange das Netzkabel angeschlossen ist, außer während eines Prüfvorgangs.
- Die optimale Lebensdauer der Batterie ist gewährleistet, sofern der Akku nach jeder Benutzung aufgeladen wird. Die vollständige Ladedauer beträgt 2,5 Stunden, doch wird bei der erstmaligen Aufladung eine Ladezeit von drei Stunden empfohlen.

- Der Akku muss bei einer Umgebungstemperatur 0 °C bis 40 °C aufgeladen werden. Wenn dieser Temperaturbereich über- oder unterschritten wird, blinkt das Batteriesymbol.

Tabelle - Stromkabelanschluss

Anschluss	GB/International	USA
Erde	Gelb/Grün	Grün
Masse	Blau	Weiß
Stromführendes (Kabel)	Braun	Schwarz

Funktionsüberprüfung

Sobald das Instrument mit dem mittigen Drehschalter eingeschaltet wird, startet eine Selbstprüfung und das Display wird aktiviert. Wird ein Fehler festgestellt, so wird „Err“ und die entsprechende Fehlernummer angezeigt.

Kalibrierung

Den Modellen S1-568 und S1-1068 liegt ein Kalibrierungszertifikat bei, das im Rahmen des abschließenden Prüfverfahrens von Megger erzeugt wird.

UKAS-Kalibrierungszertifikate können bei Megger angefordert werden.

Lagerung

Die Instrumente sollten in Lagerräumen unter Einhaltung der in diesem Dokument angegebenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte aufbewahrt werden.

Bedienungsanleitung

Allgemeiner Betrieb

Die Isolationsprüfgeräte (IRT) S1-568, S1-1068 und S1-1568 werden hauptsächlich mit zwei Drehschaltern sowie mit der Taste TEST für den Start und die Beendigung der Prüfung gesteuert (siehe Abschnitt „Gerätesteuerung und Anzeigen“).

Der Bereichsdrehschalter ist mit der Stellung „OFF“ (AUS) versehen; aus dieser Stellung kann das Instrument durch Drehen des Schalters im oder gegen den Uhrzeigersinn eingeschaltet werden. Eine Reihe von Prüfspannungen für Isolationswiderstandsprüfungen bis zu 5 kV (S1-568), bis zu 10 kV (S1-1068) und 15 kV (S1-1568), stehen zur Verfügung, darunter ein vom Benutzer wählbarer Spannungsbereich, der, abhängig vom Modell, zwischen 40 V und 5000 V oder 10000 V oder 15000 V eingestellt werden kann. Ein ‚arretierbarer‘ Testspannungsbereich (V_β) kann bei der Einstellung festgelegt werden.

Wenn der mittige Drehschalter auf das Schlüsselsymbol und der Modus-Schalter auf IR zeigt, können die Einstellungen für Lock-Spannung, niederohmigen Alarm, Temperatur/Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit/Datum geändert und eingestellt werden.


Ein hellblauer Abschnitt des Drehschalters verweist auf die Speicherfunktionen, offene Einträge, Download via USB oder Bluetooth® und Einträge löschen. Alle Modelle sind mit einer dedizierten Speichertaste und mit Hintergrundbeleuchtungstaste ausgestattet.

Der Modus-Drehschalter steuert die Art der Isolationsprüfung:

- Einfacher Isolationswiderstand (IR), zeitgesteuerter Isolationswiderstand IR(t), dielektrische Absorptionsladung (DAR), Poarisierungsindex (PI) und dielektrische Entladung (DD).
- Überspannungsprüfungen – Stufenspannungs- (SV) und Rampentest
- Wahl der Fernbedienungsmodusprüfung (☑ + V_β); Starten und Stoppen eines Tests sowie andere Funktionen werden über ein USB-Kabel von einem Computer eingestellt.

Die Einstellungs- und Speicherfunktionen sind mit vielen Richtungstasten und der OK-Taste ausgestattet. Die Aufwärts/Abwärts-Pfeile ermöglichen die Anpassung der Prüfspannung während der IR- und IR(t)-Prüfung. Halten Sie vor Beginn eines IR- oder IR(t)-Tests die linke Pfeiltaste gedrückt und wählen Sie den Spannungspegel mit dem mittigen Drehschalter, um den Burn-Modus zu aktivieren. Der Burn-Modus wird deaktiviert, sobald der

Spannungsbereich oder Modus verändert wird bzw. durch Drücken des Rechtspfeils/der Abschalttaste.

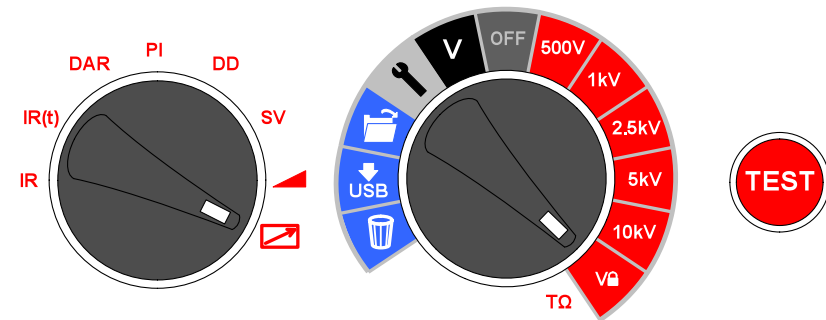

Die Instrumentensteuerung ist benutzerfreundlich. Der mittige Drehschalter enthält eine OFF-Stellung (AUS). Mit dem linken Drehschalter wird der Isolationsprüfotyp ausgewählt. Das Drücken der Taste TEST startet und beendet eine Prüfung. Das Schaubild zeigt die Instrumenteneinstellung für den Fernbedienungsmodus.



Vier Pfeiltasten und eine OK-Taste erleichtern die Anpassung und Auswahl von Einstellungen, Spannungspegel und Modi. Auswahl der Modi Durchschlag/Burn mit den Rechts/Links-Pfeiltasten. Dedizierte Tasten für die Hintergrundbeleuchtung, Speicherung und Filter.

Durchschlag- vs. Burn-Modus

Isolationsprüfungen im Durchschlagmodus werden automatisch unterbrochen, wenn die Spannung aufgrund eines Fehlers schnell abfällt. Bei IR-Tests im Burn-Modus wird der Durchschlag ignoriert, und die Isolationsprüfung wird fortgesetzt; es handelt sich um zerstörende Prüfungen. Im Burn-Modus wird für die einfachere Auffindung des Fehlerorts ein Kohlenstoffpfad in der Isolierung erzeugt.

Um die Messungen (IR-, IR(t)-Modus) in Schaltanlagen mit sehr starkem Rauschen zu ermöglichen, wird der Durchschlag-Modus automatisch ausgeschaltet, wenn der Rauschstrom 3,5 mA überschreitet. Sowohl das Durchschlag- als auch das Burn-Symbol schalten sich aus, und der Durchschlagdetektor wird deaktiviert. Starkes Rauschen über 3,5 mA kann am Instrument wie ein Durchschlag auftreten, der eine IR/IR(t)-Prüfung stoppen würde. Der Burn-Modus wird vom 3,5-mA-Grenzwert nicht betroffen.


Um das starke Rauschen zu überprüfen, wählen Sie die Spannungsprüfgerät-Funktion, und lesen Sie den Spannungswert ab. Eine hohe Spannung weist auf eine Umgebung mit hohem Rauschen hin.

Spannungsprüfgerät

Das Instrument ist mit einem Spannungsprüfgerät für die Messung der AC- und DC-Spannung von 30 V bis 660 V ausgestattet. Für die AC-Spannungsmesswerte wird die Frequenz (Hz) gemessen und angezeigt.


Mit dem Spannungsprüfgerät überprüfen Sie unter anderem die Entladung der Isolation. Das Spannungsprüfgerät wird an die Plus- und Minuspole angeschlossen; schließen Sie das Spannungsprüfgerät nicht an die SCHUTZKLEMME (GUARD) an.

Um zur Sicherheit des Benutzers beizutragen, schaltet das Instrument automatisch auf den Spannungsprüfgerät-Modus um, wenn eine Spannung von 50 V oder mehr an den Klemmen anliegt. Die gemessene Spannung wird angezeigt und gleichzeitig erklingt ein intermittierender Piepton, um den Benutzer auf das Vorhandensein von gefährlicher Spannung aufmerksam zu machen.

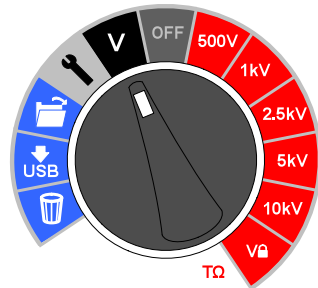

Weitere Erläuterungen finden Sie unter „Durchführung einer Isolationsprüfung“ auf Seite 11.

Standardeinstellungen zurücksetzen

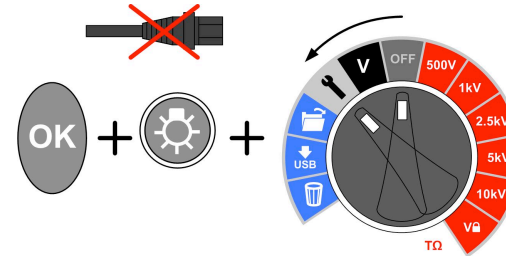


AC-Quelle entfernen, drücken Sie OK, Hintergrundbeleuchtung Tasten, drehen Haupt-Drehschalter von OFF zu setzen Symbol.

Gerätesteuerung

Ersteinrichtung

Es ist wichtig, die Echtzeituhr (RTC) am S1-568 und S1-1068 einzustellen, damit die im Instrument gespeicherten Aufzeichnungen den korrekten Uhrzeit-/Datumstempel aufweisen. Die Echtzeituhr (RTC) ist mit einer separaten Batterie ausgestattet, damit die Einstellungen erhalten bleiben, selbst wenn die primäre Batterie herausgenommen wird.

Um das Datum und die Uhrzeit einzustellen, wählen Sie die Einstellungsfunktion (Schlüssel) des mittigen Drehschalters. Drehen Sie dann den Modus-Drehschalter auf IR. Mit den Rechts-/Links-Pfeilen navigieren Sie zur angezeigten Uhrzeit und dem Datum.

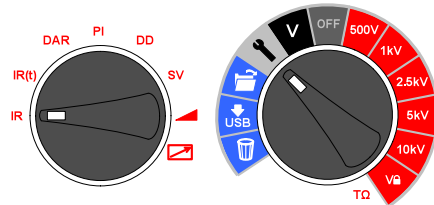

Stellen Sie die Zeit mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeilen ein. Ändern Sie die Stunden und Minuten und drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern.



Wählen Sie das gewünschte Format für den Tag/Monat, z. B. d:m für Tag:Monat oder m:d für Monat:Tag, drücken Sie die rechte Pfeiltaste, stellen Sie das Datum ein und speichern Sie mit OK. Ein Häkchen links am Display zeigt die gespeicherte Einstellung an; ein Kreuz bedeutet, dass die Einstellungen nicht vorgenommen wurden. Schalten Sie den mittigen Drehschalter in eine andere Stellung, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

 


„Lock“-Spannung

Der vom Benutzer wählbare „Lock“-Spannungsbereich wird eingestellt, indem die angezeigte Spannung mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten eingestellt wird. Sobald die gewünschte Spannung angezeigt wird, speichern Sie den Wert mit der Taste OK. Diese Einstellung bleibt auch nach der Abschaltung des Instrumentes erhalten.

Alarmeinstellung

Ein niederohmiger Alarm kann so eingestellt werden, dass er erklingt, wenn der Widerstandspegel eines Isolators diesen Grenzwert erreicht. Der standardmäßige Alarmgrenzwert ist 500 k Ω und *inaktiv* (rechts am Display wird X angezeigt). Stellen Sie den Bereichs- und den Modus-Drehschalter auf die Einstellungen bzw. in die IR-Stellungen. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste einmal. Der niederohmige Alarm kann als standardmäßiger Wert eingestellt werden, indem Sie die Taste OK drücken. Er kann mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten auf eine andere Alarmstufe für den Widerstand eingestellt und der gewählte Wert kann mit der OK-Taste gespeichert werden.




Aufzeichnung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Die Modelle S1-568 und S1-1068 können die mit *unabhängigen* Sensoren gemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufzeichnen. Falls Sie die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit nicht aufzeichnen möchten, verändern Sie die standardmäßigen Einstellungen nicht bzw. setzen Sie diese ggf. zurück. Wenn der Temperatureintrag aktiviert ist, können Sie den Luftfeuchtigkeitseintrag wählen.

Drehen Sie den mittigen Drehschalter zu den Einstellungen und halten Sie die Rechts-Links-Pfeiltasten gedrückt, bis 't° —' angezeigt wird. Standardmäßig ist die Temperatureaufzeichnung nicht konfiguriert. Mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten können Sie die Temperaturanzeige in °F oder °C auswählen. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu bestätigen. Wenn die Luftfeuchtigkeit aufgezeichnet werden soll, ist es erforderlich, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit einzustellen, bevor Sie OK drücken, um die Werte mit einem Prüfergebnis zu speichern. Die Luftfeuchtigkeit ist entweder eingestellt („On“) oder nicht („—“).

 Wenn Sie aufgefordert werden, die Temperatur bzw. die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit einzugeben, können Sie die Werte mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten eingeben. Die Temperatur kann in Schritten von 1 Grad eingegeben werden, und die Luftfeuchtigkeit in Schritten von 1 %. Mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten können Sie den gewählten Wert ändern, und mit der OK-Taste wird der angezeigte Wert bestätigt; sollte es sich dabei um den Temperaturwert handeln, ist anschließend die Eingabe der Luftfeuchtigkeit möglich.



Die Einstellung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird folgendermaßen durchgeführt:



 
Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden zusammen eingegeben:

1. Wenn t° --- angezeigt wird, ändern Sie die Einstellung, selbst wenn bereits die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
2. Stellen Sie t° auf die gewünschte Einstellung, sodass die Anzeige blinkt, und drücken Sie die linke Pfeiltaste erneut, *ohne* OK zu drücken.
3. Wählen Sie **On** für die **rH**-Einstellung und drücken Sie OK, damit sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit aufgezeichnet werden.

Die Luftfeuchtigkeit allein kann nicht aufgezeichnet werden, da dieser Wert ohne die Temperatur sinnlos ist.


Durchschlag-/Burn-Modus in den Prüfungsmodi IR & IR(t)

Die Prüfung des Isolationswiderstands „IR“ kann sowohl im ‚Durchschlag‘- als auch im ‚Burn‘-Modus erfolgen.



Durchschlag ist der standardmäßige Modus.

Mit den Rechts/Links-Pfeiltasten erfolgt die Umschaltung zwischen Burn- und Durchschlag-Modus wenn der Spannungsbereich gewählt wird. Im Durchschlag-Modus wird das Durchschlag-Symbol angezeigt.

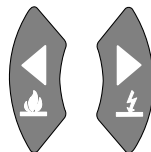

Im Durchschlag-Modus wird die Prüfung bei Erkennung eines Fehlers automatisch beendet, um eine Beschädigung der Isolierung zu vermeiden.

Im Burn-Modus ist die normale Durchschlagerkennung deaktiviert und die Prüfspannung ist nach Durchschlag der Isolation weiter angelegt. Auf diese Weise vereinfacht sich die Erkennung des Fehlerorts, doch handelt es sich dabei um eine zerstörende Prüfung.

Aufgrund der möglichen Schäden, erzeugt das Instrument zwei lange Pieptöne zu Beginn einer Prüfung mit aktiviertem Burn-Modus.

Durchführung einer Isolationsprüfung


Vor Prüfbeginn müssen alle reaktiven Blindspannungen vollständig entladen sein.

15 kV - Der Funktionserdeanschluss (\perp) muss an die Erde oder an einen Potentialausgleichspunkt angeschlossen werden.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Leitungen an ein System anschließen, das geprüft werden soll. Selbst isolierte Systeme können Ladungen oder induzierte Spannungen aufweisen, und die geeigneten sicheren Arbeitspraktiken sind zu verwenden.

Beim Anschließen der Prüfleitungen vor dem Beginn einer Prüfung werden alle Spannungen von 50 V oder mehr auf dem Display angezeigt, und gleichzeitig erklingt ein intermittierender Piepton (siehe Spannungsprüfgerät auf S. 9). Dies ist besonders in Umgebungen mit elektrischem Rauschen der Fall.

Sollte elektrisches Rauschen vorhanden sein, führt es dazu, dass ein Strom durch die internen Ladungswiderstände des Instruments fließt. Wenn dieser Strom sehr hoch wird oder den Nennwert des Instruments überschreitet, kann das Instrument beschädigt werden.

Das S1-1568 ist für hohe Rauschströme von bis zu 8 mA geeignet. Wird ein Strom von über 8 mA festgestellt, gibt das Instrument einen dringenden „Wobbelton“ aus und gleichzeitig werden die Symbole  angezeigt.

Nachdem die DC-Prüfspannung entladen wurde, sollte das Instrument unverzüglich von der Stromversorgung abgetrennt werden, wobei die sicheren Arbeitspraktiken zu befolgen sind. (Anmerkung: Hohe induzierte Spannungen können vorhanden sein.)

Zur Sicherheit des Benutzers sorgt das Instrument dafür, dass eine Prüfung nicht gestartet wird, wenn der induzierte Strom eine Stromstärke von über 8 mA aufweist.

Die erforderliche Widerstandsprüfung wird mit dem Modus-Drehschalter unten links am Tastenfeld des Instruments ausgewählt. Die Prüfspannung wird anhand der

vorkonfigurierten Spannungsbereiche am mittigen Drehschalter oder im frei wählbaren/arretierbaren Spannungsbereich V_{Ω} ausgewählt.

Die Prüfspannung kann vor oder während der IR- oder IR(t)-Prüfung mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten ausgewählt werden. Nach Beginn der Prüfung sollte die Spannung nur während der ersten 10 Sek. der Prüfung angepasst werden. Auf diese Weise lassen sich Störungen der kapazitiven und Absorptionsströme im Isolierkörper vermeiden.

Halten Sie die Taste TEST circa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Prüfung zu beginnen. Der eingeblendete Timer zeigt die abgelaufene Zeit während der Prüfung an. Durch Drücken der Taste TEST wird die Prüfung beendet. Sobald die Prüfung beendet ist, wird der Isolierkörper automatisch entladen, und die am Isolierkörper anliegende Spannung wird am Display angezeigt.



Trennen Sie die Instrumentenkabel oder -klammern erst ab, nachdem die LED und die Warnmeldungen am Display erloschen sind - nur dann ist das Prüfobjekt entladen! In Blindlasten, die wie Kondensatoren oder Induktoren wirken, kann ein starker kapazitiver oder leitender Strom fließen - Lebensgefahr!

Am Display werden Endwiderstand, Kapazität, Prüfstrom und Zeitkonstante (TC) sowie die Prüfdauer angezeigt.

An allen S1-Modellen können die Ergebnisse mit der dedizierten Speichertaste (F) nach Abschluss der Widerstandsprüfung gespeichert werden. Das Speichersymbol wird vorübergehend als Bestätigung für die Datenspeicherung angezeigt. Sollte eine vollständige Prüfkurve benötigt werden, muss der Anwender die Protokollierung *vor Beginn der Prüfung* über die Speichertaste aktivieren. In diesem Fall werden die Daten während einer Widerstandsprüfungen in 5-Sekunden-Intervallen erfasst. Im Spannungsprüfgerät-Modus können keine Spannungswerte protokolliert werden.

Wenn die Temperatureingabe aktiviert wurde, wird nach den IR- und IR(t)-Isolationsprüfungen eine Eingabeaufforderung für den Temperaturmesswert angezeigt. Wenn die Luftfeuchtigkeitseingabe aktiviert wurde, sollte der Anwender einen Luftfeuchtigkeitswert eingeben. Bei DAR-, PI-, SV-, Rampen- und DD-Prüfungen erfolgt *keine* Aufforderung zur Eingabe der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.

Die Hintergrundbeleuchtung wird mit der Taste (J) aktiviert. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Hintergrundbeleuchtung abzuschalten. Nach einer vorkonfigurierten Timeout-Zeitspanne wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch abgeschaltet.

Filtertasten und -einstellungen

Alle S1-Modelle sind mit einer dedizierten Filtertaste ausgestattet, die vor oder nach dem Start einer IR-Prüfung eingestellt werden kann.




Der Filter verfügt über vier Einstellungen: 10 s, 30 s, 100 s und 200 s. Es ist auch möglich, den Hardware-Filter auszuschalten, um die Antwort zu beschleunigen, wenn kein Rauschen vorhanden ist. Wenn eine einminütige Stichprobe durchgeführt werden soll, wäre ein Filter von 10 s geeignet – möglicherweise auch ein Filter von 30 s, der gegen Ende der Prüfung aktiviert wird. Es wäre sinnlos, einen längeren Filter einzustellen, da die Prüfung selbst nur 60 s dauert. Die S1-Modelle speichern alle Ergebnisse der aktuellen Prüfung, um sofort sinnvoll gefilterte Ergebnisse anzuzeigen, solange die Prüfungsdauer größer ist als die Filterlänge.

Speicherfunktionen, Download und Fernbedienung

Alle S1-Modelle sind mit erweiterten Speicher-, Abruf- und Download-Funktionen ausgestattet, die die Dokumentation der Isolationsprüfungen vereinfachen. Der Download erfolgt über ein USB-Kabel oder eine Bluetooth®-Verbindung.

Ergebnisse abrufen


Schalten Sie den mittigen Drehschalter in die Stellung „Open Folder“ (Ordner öffnen), um die gespeicherten Ergebnisse, beginnend mit dem neuesten Ergebnis, abzurufen. Mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten können Sie durch die aufeinanderfolgenden vierstelligen Ergebniseinträge navigieren. Mit den Rechts/Links-Pfeiltasten blättern Sie durch ein einzelnes Ergebnis mit allen gespeicherten Prüfdaten, einschließlich Uhrzeit/Datum. Sofern die Protokollierung aktiviert wurde, wird das Endergebnis am Display angezeigt. Das vollständige Ergebnis kann durch Download in PowerDB/PowerDB Lite angesehen werden.

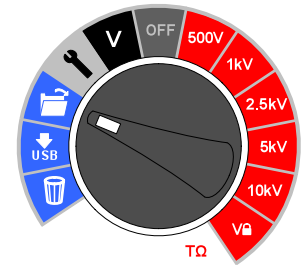

Sofern die Ergebnisse gespeichert wurden, wird der Prüfmodus mit einem Symbol oder der entsprechenden Abkürzung am Display angezeigt. Darüber hinaus zeigt das Symbol des geöffneten Ordners den Speicherabrufmodus an.

Download der Ergebnisse

Die Funktion zum Daten-Download wird gewählt, indem Sie am Drehschalter auf das Symbol „Download via USB“ umschalten. Bevor Sie mit dem Download beginnen, muss ein USB-Kabel am PC und an der USB-Buchse des Instruments angeschlossen werden; alternativ kann auch eine Bluetooth®-Verbindung mit einem entsprechend

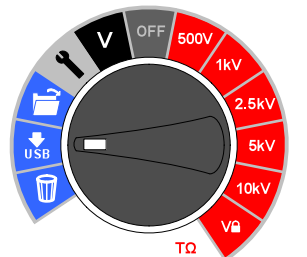

ausgestatteten PC oder ähnlichen Gerät errichtet werden.

PowerDB Pro, Advanced und Lite sind Instrumenten- und Datenverwaltungssoftware-Pakete von Megger mit integrierten Formularen für die Instrumente der Reihe S1. Vergewissern Sie sich, dass die richtige PowerDB-Version auf dem PC installiert ist und wählen Sie dann das entsprechende S1-Modell anhand der Modellnummer.


Suchen Sie auf der mit dem Instrument mitgelieferten CD nach einem Ordner namens „Megger USB“. Ist dieser Ordner vorhanden, verwenden Sie ihn beim erstmaligen Start von PowerDB, um den S1-Treiber zu finden; sollte der Treiber nicht vorhanden sein, erlauben Sie es dem Betriebssystem, im Internet nach dem Treiber zu suchen.

Bei Verwendung des USB-Kabels überprüfen Sie bitte die Zuordnung der seriellen Schnittstelle im Gerätemanager (Device Manager), und geben Sie beim Start von PowerDB die zugeordnete serielle Schnittstelle ein.

PowerDB bietet Ihnen Anleitungen zum Download-Verfahren, die spezifisch für die S1-Reihe sind. Nach dem Download kann das IRT vom PC/Bluetooth®-Gerät getrennt werden, nachdem die Anwendung die Schnittstelle freigibt.

Ergebnisse löschen

Es gibt zwei Löschfunktionen: Einzelergebnis löschen und Alle Ergebnisse löschen. Wählen Sie das Papierkorb-Symbol am mittleren Drehschalter. Der erste angezeigte Datensatz enthält die Ergebnisse der letzten Prüfung. Mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten navigieren Sie durch die Datensätze, mit der Taste OK wird das 'X' in ein Häkchen umgewandelt, um die Einträge zu löschen, und dann blinkt das Papierkorb-Symbol am Display. Drücken Sie die Taste OK erneut, um den Löschvorgang zu aktivieren.

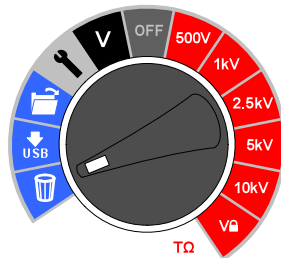

Echtzeitausgabe während der Isolationsprüfungen


PowerDB kann auch verwendet werden, um die Echtzeitausgabe der Daten der S1-Reihe aufzuzeichnen. Spannungs-, Strom- und Widerstandsdaten werden mit einer Frequenz von 1 Hz vom IRT übertragen und in Echtzeit in einer Kurve angezeigt, z. B. Plot des aktuellen Stromwerts (μA) und die Spannung (kV) für den Rampentest.

Vor dem Beginn einer Prüfung mit Echtzeitausgabe muss der PC, auf dem PowerDB Pro, PowerDB Advanced oder PowerDB Lite ausgeführt wird, über das USB-Kabel oder eine Bluetooth®-Verbindung angeschlossen werden.

Starten Sie die Anwendung und aktivieren Sie die gewünschte Datenerfassung in Echtzeit. Sobald die Prüfung beginnt, wird die Datenausgabe in Echtzeit aktiviert. Nach Abschluss der Prüfung muss das Formular in PowerDB Pro/Advanced/Lite gespeichert werden.

Aktivierung der Bluetooth®-Schnittstelle

Die Bluetooth®-Schnittstelle wird eingestellt, wenn der Hauptdrehschalter auf Einstellungen zeigt, während der Modus-Schalter auf das Fernbedienungssymbol zeigt.

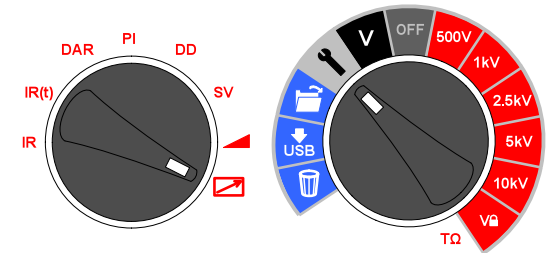

Um einen PC oder ein anderes intelligentes Gerät anzuschließen, aktivieren Sie Bluetooth® am S1-Instrument und am PC. Lassen Sie den PC das S1-Modell finden, dessen Seriennummer Teil der Kennzeichnung ist, während das Standard-Passwort für die Verbindung „0000“ ist. Stellen Sie die Verbindung mit dem S1-Modell her und vergewissern Sie sich, dass sie funktioniert, indem Sie eine direkte Verbindung mit dem S1-Modell herstellen. Es ist auch möglich, die Bluetooth®-Verbindung mithilfe eines Terminalemulators herzustellen.

Wenn PowerDB Lite auf einem PC läuft, kann damit die Verbindung zu S1-Einheiten über Bluetooth® hergestellt werden. Die Schnittstellenzuordnungen sind im Windows-Gerätemanager zu finden.

PowerDB

PowerDB ist eine Software, die für die Sammlung und Berichterstellung von Daten aus Wartungs- und Inspektionstätigkeiten an elektrischen Anlagen verwendet wird, die für die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischem Strom eingesetzt werden.

Die Software enthält Schnittstellen für zahlreiche Testinstrumente und ermöglicht die automatische Prüfung und Datenerfassung sowie auch Importe von verschiedenen Dateiformaten. Ergebnis- und zusammenfassende Berichte können leicht erstellt werden.

Drei Versionen von PowerDB stehen zur Verfügung:

- PowerDB Pro
- PowerDB Advanced
- PowerDB Lite

PowerDB stellt eine einfache und konsequente Benutzerschnittstelle für zahlreiche Megger-Instrumente bereit, zu denen die Wirkfaktor-Testsets der DELTA-Serie, die 3-Phasen-TTR-Geräte, die Erdungsmessgeräte, die 5-kV- und 10-kV-Isolationswiderstand-Messgeräte und zahlreiche andere gehören. PowerDB Lite wird mit den Megger-Geräten der Serien MIT und S1 mitgeliefert. Die neue S1-Serie ermöglicht die Fernsteuerung und verfügt über eine spezifische Anwendung, um die ferngesteuerte Überprüfung der Anlagen zu aktivieren.


Verbindung der S1-Serie mit PowerDB

Die neue S1-Serie weist zwei PC-Schnittstellen auf: einen USB-Port und eine Bluetooth®-Schnittstelle. Die Fernsteuerung ist nur über die USB-Schnittstelle möglich. Die MIT-Serie verfügt über eine USB-Kabelverbindung.

Verbinden Sie ein Gerät der S1-Serie mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit dem PC, und aktivieren Sie den Treiber für das S1- oder das MIT-Gerät, den Sie vom Internet herunterladen oder von der mitgelieferten Produkt-CD installieren können, falls Ihr PC nicht über einen Internetzugang verfügt. Das Instrument braucht nicht eingeschaltet zu werden, um auf den Treiber anzusprechen, da es über das USB-Kabel mit Strom versorgt wird.

Laden Sie die Power DB Lite Software von der Produkt-CD. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern. Starten Sie die PowerDB Lite Software, indem Sie auf das PowerDB Lite Symbol auf Ihrem Desktop klicken. Vergewissern Sie sich, dass Sie die PowerDB Version 10.5 oder höher verwenden.


Wählen Sie die geeignete Softkey-Taste für das Instrument, das Sie testen möchten, aus dem Fenster „Ein Instrument wählen“ (**Select An Instrument**). Dann öffnet sich das Fenster **Gerätekonfiguration (Instrument Configuration)**.

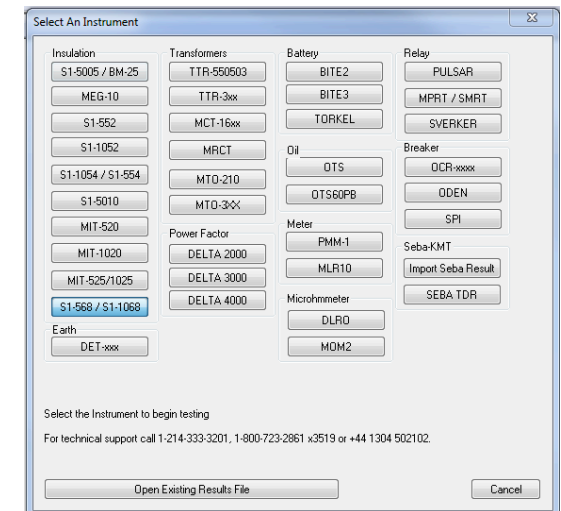

Verbindung über Bluetooth® bei Verwendung eines S1-Geräts

Die Verbindung mit der S1-Serie über Bluetooth® ist ein einfacher Vorgang:

- Wählen Sie am S1-Instrument den linken Testmodusschalter, damit er auf das Fernsteuerungssymbol zeigt, und den mittleren Schalter, damit er auf das Schraubenschlüsselsymbol zeigt, wie in der Abbildung gezeigt.
- Das Bluetooth®-Symbol wird in der oberen rechten Ecke des Instrumentendisplays angezeigt. Wenn das Wort ‚OFF‘ (AUS) blinkt, drücken Sie die Aufwärts-Pfeiltaste einmal für die Anwahl, woraufhin ‚ON‘ (EIN) blinkt. Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken von OK.

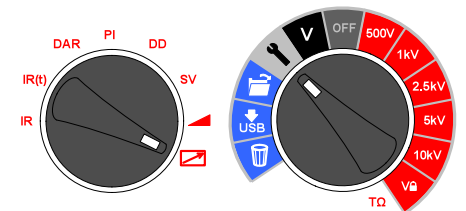


Bluetooth® ist jetzt aktiviert und wird von einem PC mit aktivierter Bluetooth®-Schnittstelle erfasst. Sie können das S1-Produkt finden, indem Sie die Gerätenummern durchsuchen. Die S1-Serie kennzeichnet sich durch

die Modellnummer und die Seriennummer auf dem PC. Die Softkey-Taste **Geräte-Manager (Device Manager)** erscheint im Pop-up-Fenster ‚Gerätekonfiguration‘ von PowerDB.

Klicken Sie auf die Softkey-Taste **Geräte-Manager (Device Manager)**, um den Windows® Geräte-Manager aufzurufen, und vergewissern Sie sich, dass dem Instrument ein serieller Port zugewiesen wurde.


- Erweitern Sie den Port-Bereich im Geräte-Manager. Ein serieller Port sollte dem ‚Megger-Gerät (COMxx)‘ zugeordnet werden, wo xx die Portnummer darstellt.
- Wenn die Bluetooth-Schnittstelle verwendet werden soll, erweitern Sie die Ports im Geräte-Manager und vergewissern Sie sich, dass eine standardmäßige Seriell-über-Bluetooth-Verbindung (COMxx) zugeordnet worden ist. Es gibt zwei Ports, die ähnlich aussehen. Beispielsweise kann ein Port COM6 und der andere COM7 sein. Der Port mit der kleineren Zahl ist für PowerDB Lite zu verwenden.

Vergewissern Sie sich, dass die Portnummer xx im Fenster ‚Gerätekonfiguration‘ korrekt zugeordnet worden ist, und klicken Sie dann auf OK, um die Konfiguration abzuschließen, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das richtige Modell gewählt worden ist.

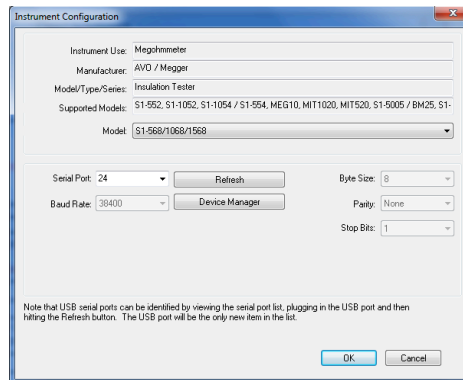


Wählen Sie den erforderlichen Prüfmodus im Fenster **Formular auswählen (Select a Form)** aus und klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

Nachdem das Formular geladen wurde, klicken Sie auf das ‚Zap‘-Symbol in der

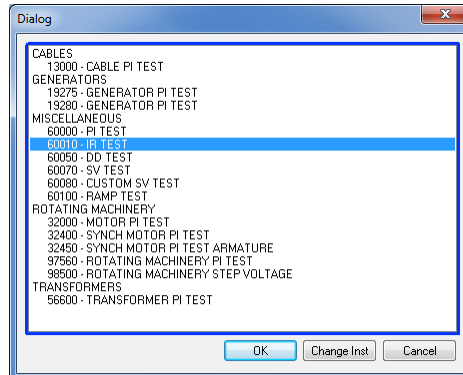

Symbolleiste, um das Instrument zu initialisieren. Eine ‚OK‘-Bestätigung wird oben auf dem Formular angezeigt, wenn die Kommunikationen erfolgreich waren.

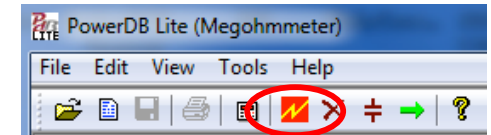

Blättern Sie im PowerDB-Formular nach unten, bis Sie eine Tabelle sehen, deren Kopfzeilen in Türkis angezeigt werden. Rechtsklicken Sie auf eine der Flächen in Türkis, um die Fernsteuerungsanwendung für die S1-Serie zu aktivieren. Die Türkisfarbenen Zellen, stellen die drei Phasen A, B und C dar. Durch Rechtsklicken auf eine Phase wird die geeignete Anwendung geöffnet.

TEMPERATURE 20 °C

TEMPERATURE CORRECTION FACTOR TO 20 °C, TCF 1.00 ← ENTER TCF


Display Every 0.1 Minutes or 0.1 % IR Change or 10 Delta uAmps

...SELECT DEVICE

A					B					C				
TIME (minutes)	Volts (kV)	READING (megohms)	TEMP CORR. (megohms)	CURRENT (uA)	TIME (minutes)	Volts (kV)	READING (megohms)	TEMP CORR. (megohms)	CURRENT (uA)	TIME (minutes)	Volts (kV)	READING (megohms)	TEMP CORR. (megohms)	CURRENT (uA)

S1 und Fernsteuerungsanwendung


Um die Fernsteuerungsanwendung zu verwenden, muss die Fernsteuerungs-Sicherheitsleuchte in die 9-Pin-Buchse eingesteckt werden, die sich neben dem USB-Port auf der rechten Seite des Instruments befindet (von vorne gesehen). In der Fernsteuerung stehen alle manuellen Testfunktionen, das Echtzeit-Streaming der Testdaten und eine grafische Darstellung des Widerstands, der Spannung oder des Stroms im oberen linken Fenster zur Verfügung.

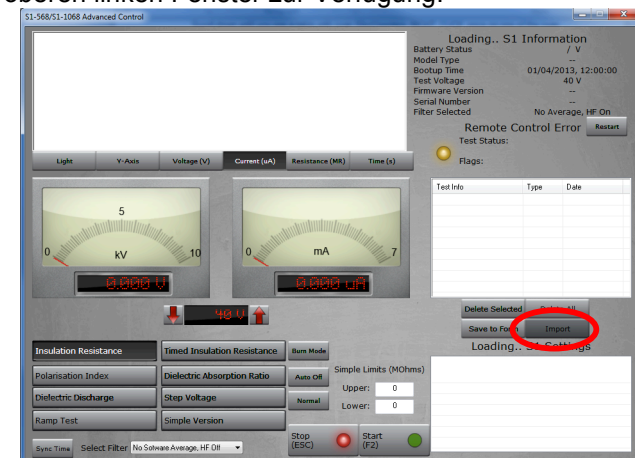

Um die Import-/Livestream-Steuerungsanwendung zu aktivieren, klicken Sie auf die Softkey-Taste **Importieren (Import)** (eingekreist) in der Fernsteuerungsanwendung.

Import-/Livestream-Steuerungsanwendung

Wenn Sie ein S1-Gerät verwenden und in der Fernsteuerungsanwendung auf **Importieren (Import)** klicken, wird die Import-/Livestream-Steuerungsanwendung gestartet.

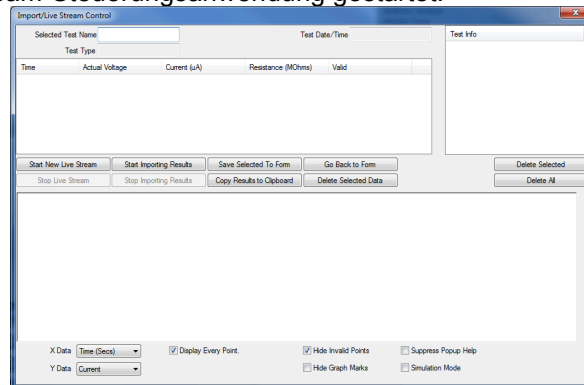


Die Anwendung **Import-/Livestream-Steuerung (Import/Live Stream Control)** ermöglicht Ihnen die Erfassung von Livestreaming-Daten, indem Sie direkt die Funktion **Neues Livestreaming starten (Start New Live Streaming)** aktivieren. Während des Tests werden die Ergebnisse einmal pro Sekunden aufgezeichnet.

Weitere Funktionen sind:


- **Speichern des gewählten Ergebnisses im Formular (Save Selected To Form)** – mit dieser Softkey-Taste wird ein im oberen rechten Menü gewähltes Testergebnis im aktuellen Formular in PowerDB Lite gespeichert. Typischerweise stehen in PowerDB drei Tabellen zur Verfügung, jeweils eine für die drei Phasen A, B und C. Die in der Anwendung **Import-/Livestream-Steuerung** unter Test-Infos aufgelisteten Tests können in jedem Formular gespeichert werden, indem Sie den Logger (**Zurück zum Formular gehen**) beenden, die erforderliche Phase im Formular auswählen und dann **Speichern des gewählten Ergebnisses im Formular** im Logger wählen.

- Die Funktion **Ergebnisse in die Zwischenablage kopieren (Copy Results to Clipboard)** erleichtert das Kopieren aller Daten in eine Excel-Datei oder andere beliebige Software-Programme.
- **Gewählte Daten löschen (Delete Selected Data)** – Damit werden die Prüfdaten aus dem Abschnitt **Test-Infos** gelöscht.
- **Importieren von Ergebnissen starten (Start Importing Results)** – Damit erfolgt der Download der Ergebnisse, die auf dem Instrument gespeichert sind.

Muster einer Fernsteuerungsanwendung: das Ergebnis einer zeitlich festgelegten Isolationswiderstandsprüfung kurz vor Abschluss eines 90-Sekunden-Tests.

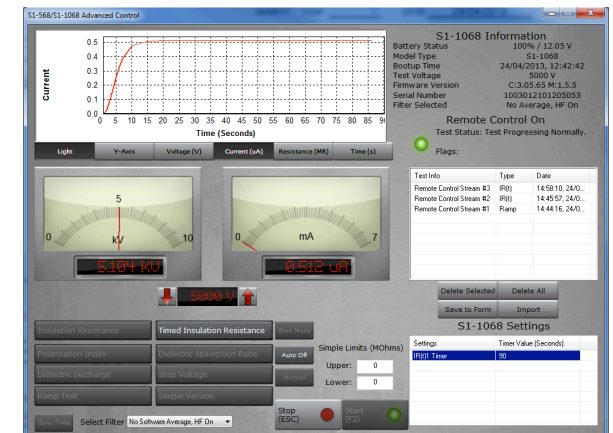

Muster einer Import-/Livestream-Steuerungsanwendung nach einer Prüfung.

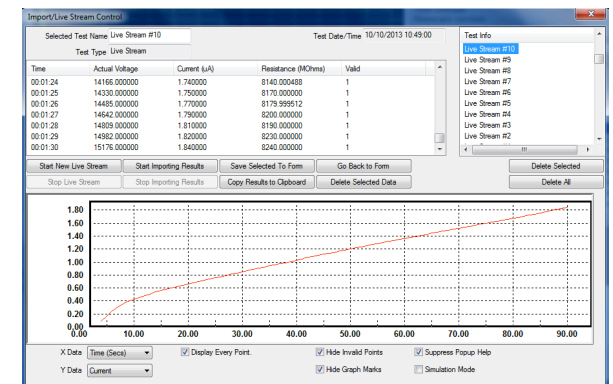

Batterieanzeige

Das Batteriesymbol am LCD-Display enthält vier Segmentpaare. Die Batterie wird kontinuierlich überwacht, sobald das Instrument eingeschaltet wird. Der Ladezustand der Batterie wird mit den folgenden Segmentpaaren angezeigt:

Vollständig aufgeladene Batterie




50 % Aufladung



Prüfungen können nicht gestartet werden, unzureichend Ladung



Wenn der Ladestand für die Prüfung nicht ausreichend ist, blinkt das Symbol; das Instrument schaltet sich automatisch ab.

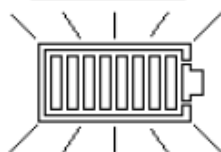

Wenn Netzstrom anliegt, wird der Ladevorgang durch Animation der Segmente des Balkendiagramms angezeigt.

Das blinkende Symbole "Batterie voll" bedeutet, dass der Akku nicht aufgeladen werden kann, weil der Ladetemperaturbereich 0 °C bis 40°C überschritten wurde oder der Akku defekt ist.

Fehlerausgabe am Display

Wird ein Fehler während des Betriebs eines S1-Instruments festgestellt, so werden „Err“ und ein Fehlercode zusammen mit „Handbuch-Warnhinweise lesen“ angezeigt.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Übersicht über die Fehlercodes.

„Err“-Code	Fehler
2	Ausgangsspannung überschritten
3	FIFO (Speicher) überlauf
4	HS-Platine Diskrepanz mit Steuerplatine
5	Niedriger Batterieladestand
6	Die Steuerplatine hat einen Kommunikationsfehler in der Platine erkannt
7	TEST-Taste verklemmt
8	Ausfall Messplatine i2C
9	Die Messplatine hat einen Kommunikationsfehler in der Platine erkannt
10	Fehler beim Isolationsversorgungs-Feedback
11	Das Instrument hat versucht, sich automatisch auszuschalten, doch ist dieser Vorfall fehlgeschlagen.
12	HV Schaltung Störung der Steuerung

Versuchen Sie nicht, das Instrument selbst zu reparieren. Fragen Sie bei Megger Instruments Limited nach einer Reparaturnummer, verpacken Sie das fehlerhafte Instrument sorgfältig in einer geeigneten Verpackung, bringen Sie es zum nächsten Megger-Vertragshändler und geben Sie wenn möglich, den gemeldeten Fehler an.

Messmodi

„Punkt“-IR-Prüfung

Die Punktisolationswiderstandsprüfung (IR) wird mit dem Testmodus-Drehswitcher gewählt. Wählen Sie die IR-Einstellungen und die Prüfspannung mit den vorkonfigurierten Spannungsbereichen mit dem mittigen Drehswitcher bzw. im frei wählbaren/arretierbaren Spannungsbereich V_{a} . Alle vorkonfigurierten Spannungsbereiche - mit Ausnahme von V_{a} - können vor und während der Prüfung mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten angepasst werden. Die Einstellung während der Prüfung sollte jedoch auf die ersten 10 Sekunden der IR- und IR(t)-Prüfung beschränkt sein. Drücken und halten Sie die Taste TEST bis zu 3 Sekunden lang, um mit der Prüfung zu beginnen.

Für die Einstellung der benutzerdefinierten Lock-Spannung V_{a} drehen Sie den mittigen Drehswitcher auf die Einstellungen und den Modus-Schalter auf IR. Die voreingestellte Spannung blinkt und kann mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten verändert werden. Wenn die erforderliche Höchstspannung angezeigt wird, drücken Sie die Taste OK, um die Einstellung zu speichern. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis der Wert zurückgesetzt wird.


Bei der Auswahl von V_{a} wird die Sollspannung am Display angezeigt. Die Spannungssperre ist dann nützlich, wenn die Isolationsprüfung von XLPE-Kabeln beispielsweise den Wert von 5.000 V nicht überschreiten soll. Die Sperrfunktion gewährleistet, dass die V_{a} -Spannung die angegebene Ausgangsspannungsgenauigkeit nicht überschreitet.

Nach Abschluss der Prüfung werden die Isolationskapazität (C) und die damit verknüpfte Zeitkonstante (TC) berechnet und angezeigt.

$$\text{Zeitkonstante (TC)} = R_{\text{Isolierung}} \times C_{\text{Isolierung}}$$

Zeitgesteuerte IR-Prüfung


Eine zeitgesteuerte Prüfung IR(t) beendet automatisch die Isolationsprüfung nach einer voreingestellten Periode. Standardmäßig ist der Timer auf 1 Minute eingestellt; dieser Wert kann mit der Einstellungsfunktion geändert werden. Dank dieser nützlichen Funktion muss der Anwender das Display nicht während der gesamten Prüfdauer beobachten und die 1-Minuten-Messintervalle werden akkurat erfasst.

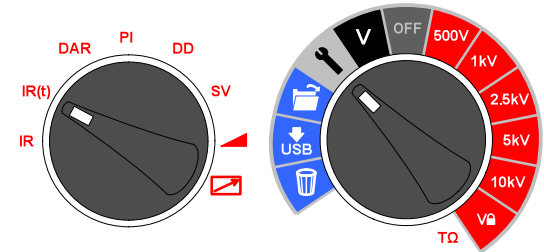

Drehen Sie den mittigen Drehswitcher auf die Einstellungsposition. Wählen Sie IR(t) am Prüfmodus-Drehswitcher. Standardmäßig blinkt 1:00 Minute und der Benutzer wird aufgefordert, die neue Zeit mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten einzugeben. Drücken Sie OK, um die Prüfdauer einzustellen, und drehen den mittigen Drehswitcher auf die gewünschte Prüfspannung. Drücken und halten Sie die Taste TEST, um die Prüfung zu starten.

DAR- und PI-Isolationsprüfungen

DAR- und PI-Prüfungen sind Messungen des Widerstands im Zeitablauf, die als ein Verhältnis des Widerstands zum Zeitpunkt t_2 durch den Widerstand zum Zeitpunkt t_1 ausgedrückt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Isolationstemperatur während der Prüfdauer nicht stark variieren wird, sodass der DAR- und/oder PI-Wert unabhängig von der Temperatur sind. Damit diese Annahme zutreffend ist, müssen die Prüfungen bei Temperaturen von max. 40 °C (104 °F) durchgeführt werden.

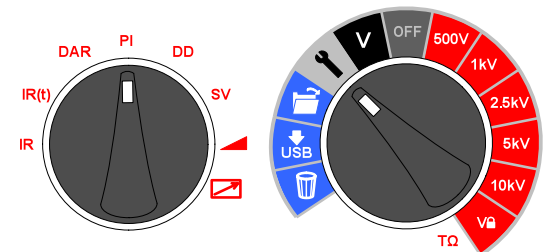

Die DAR- und PI-Timer t_1 und t_2 werden eingestellt, wenn am Testmodus-Drehswitcher DAR oder PI ausgewählt wird, wobei sich der mittige Drehswitcher in der Einstellungsposition befindet. Zuerst wird der Wert t_1 , dann der Wert t_2 eingestellt. Mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten werden die standardmäßigen t_1 - und t_2 -Werte verändert; die einzelnen Einstellungen werden dann mit OK bestätigt.

DAR- und PI-Isolierungsprüfspannungen werden am mittigen Drehschalter gewählt; dazu wird der Schalter auf den der Isolationsprüfspannung gegenüberliegenden Wert gedreht. Drücken und halten Sie die Taste TEST, um eine DAR-/PI-Prüfung zu starten.

DAR wird definiert als das Verhältnis des Prüf Widerstands bei 1 Minute geteilt durch den Isolationswiderstand bei 30 Sekunden - allerdings wird für DAR häufig auch 1 Minute und 15 Sekunden gewählt:

$$\text{DAR} = \text{IR}_{60\text{s}} / \text{IR}_{30\text{s}}$$

Zustand der Isolierung	DAR-Ergebnis
Schlecht	< 1
Akzeptabel	1 – 1.4
Hervorragend	1.4 – 1.6

Die Norm IEEE 43-2000 – Empfohlene Praxis für die Prüfung des Isolationswiderstands von sich drehenden Maschinen - definiert PI als Verhältnis des Isolationswiderstands bei 10 Minuten geteilt durch den Isolationswiderstand bei 1 Minute:

$$\text{PI} = \text{IR}_{10\text{min}} / \text{IR}_{1\text{min}}$$

Wenn $\text{IR}_{1\text{min}} > 5000 \text{ M}\Omega$ kann PI gegebenenfalls ein Hinweis auf den Zustand der Isolierung sein und entspricht daher nicht den Empfehlungen der IEEE-Norm. 43.


Zustand der Isolierung	PI-Ergebnis
Schlecht	< 1
Fraglich	1 - 2
Akzeptabel	2 - 4
Gut	> 4

PI-Messwerte > 1,5 sind nach IEC60085-01:1984 für die Wärmeklasse A und PI-Ergebnisse > 2,0 für die Wärmeklassen B, F und H zulässig.

Dielektrische Entladeprüfung

Die dielektrische Entlade- (DD) oder *Resorptionsprüfung* wird während der Entladung des geprüften Dielektrikums vorgenommen. Diese ursprünglich vom französischen Energieversorger EDF entwickelte

Isolationsdiagnoseprüfung erlaubt die Überprüfung von Alterung, Verformung und Lufteinschlüssen in der zu prüfenden Isolierung. Das Ergebnis hängt von den Entladeeigenschaften ab, d. h., der innere Zustand der geprüften Isolierung hängt größtenteils nicht von der Verschmutzung der Oberflächen ab.

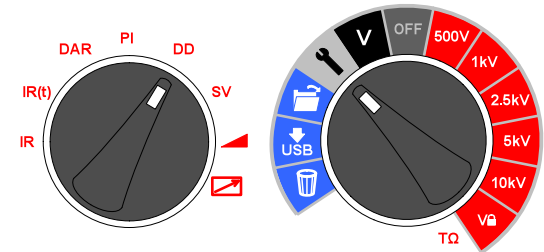

Der Isolierkörper muss anfänglich ausreichend lange aufgeladen werden, d. h., die Entladung und die Polarisierung müssen abgeschlossen sein, damit der verbleibende Strom der Ableitstrom der Isolation ist. Bei Entladung der kapazitiven Komponente klingt der Entladestrom innerhalb weniger Sekunden auf einen konstanten Wert ab. Dieser freigesetzte Absorptionsstrom klingt von einem niedrigen Wert mit einer relativ langen Zeitkonstante bis zu mehreren Minuten ab.

Der DD-Timer ist standardmäßig auf 30 Minuten Ladezeit eingestellt, was im Allgemeinen für die vollständige Absorption im Isoliermaterial ausreichend ist. Die standardmäßige Prüfspannung ist mit 500 V konfiguriert, d. h. der primäre Drehschalter muss mindestens auf 500 V eingestellt werden.

Der standardmäßigen DD-Prüfdauer (t_1) eines 30-Minuten-Isolationstests folgt eine einminütige Entladung. Der Wert 30 Minuten kann angepasst werden, allerdings ist darauf zu achten, dass die vollständige Absorption innerhalb des Isolationsprüfzeitraums stattfindet. DD wird mit dem Testmodus-Drehschalter und Einstellungen am mittigen Drehschalter konfiguriert. Der Timer t_1 wird mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten eingestellt und die Einstellung mit OK bestätigt.

Bei der ‚DD‘-Prüfung muss das Instrument den Entladestrom eine Minute nach Abbau der Prüfspannung messen, d. h. dieser Wert ist größer als die primäre Zeitkonstante der Entladung. Nach Abschluss der Prüfung erzeugt das Instrument mit diesem Prüfwert, der Prüfspannung und der berechneten Kapazität den Gütewert bezüglich der Qualität der Isolierung.

$$DD = I_{1min} / (V \times C)$$

Wobei gilt: I_{1min} ist der Entladestrom in mA eine Minute nach dem Abbau der Prüfspannung V in Volt und C ist die Kapazität in Farad.

Die DD-Ergebnisse geben einen Hinweis auf die Entladeströme einer beschädigten oder kontaminierten Schicht mehrschichtiger Isolierungen. Dieser Zustand kann mit IR- und PI-Prüfungen nicht ermittelt werden. Der Entladestrom ist bei einem bestimmten Spannungs- und Kapazitätswert höher, wenn eine Innenschicht beschädigt ist. Die Zeitkonstante dieser Einzelschicht weicht von jener der anderen Schichten ab, wobei der Wert des Stroms denjenigen der Isolierung überschreitet, die in diesem Zusammenhang in ‚gutem‘ Zustand ist.

Homogene Isolierungen haben einen DD-Wert 0, während gute mehrschichtige Isolierungen Werte bis 2 aufweisen. Die folgende Tabelle ist ein Leitfaden für die DD-Prüfergebnisse:

Zustand der Isolierung	DD-Ergebnisse
Sehr schlecht	> 7
Schlecht	4 - 7
Fraglich	2 - 4
Gut	< 2
Homogen	0

Gestufteter Spannungstest

Die SV-Prüfung ist eine kontrollierte Überspannungsprüfung für Stator- und Rotorwicklungen synchroner oder asynchroner AC-Motoren sowie für die Armaturen- und Feldwicklungen von DC-Motoren. Es ist ratsam, die PI-Prüfung vor der SV-Prüfung durchzuführen, um die Eignung der Isolierung für die Überspannungsprüfung zu ermitteln. Wenn eine PI-Prüfung durchgeführt wird, um die Eignung der Windungen für die Überspannungsprüfung durchzuführen, müssen die Wicklungen vollständig entladen sein, bevor die Überspannungsprüfung durchgeführt wird.


Die SV-Prüfung basiert auf dem Prinzip, dass ein idealer Isolierkörper bei allen Spannungen identische Messungen erzeugt, wogegen ein Prüfkörper,

der zu stark belastet ist, bei höheren Spannungen niedrigere Isolationswerte erzeugen wird.

Der SV-Test wird mit Hilfe SV Modus-Schalter Position und jede Spannungsbereich VL einschließlich Messbereich. Wenn keine benutzerdefinierte SV Test eingerichtet wurde, dann wird ein Standard-Fünf-Stufen-Test durchgeführt, wo jeder Schritt ist 1:5 der Prüfspannung und 1:5 der Testzeit werden. Wenn eine Standard-5-Stufen-Test eine der VL Spannung erforderlich ist, stellen Sie Timer 1 bis 0 sec. wenn eine benutzerdefinierte SV Test war bisher Setup.

Drehschalter Einstellung angezeigt:

Bei einer regelmäßigen 5-stufigen SV-Prüfung werden die Widerstandsmesswerte für die ersten vier ‚Stufen‘ unter den aufeinanderfolgenden Zeitanzeigen ‚1m‘ bis ‚4m‘ angezeigt. Der 5-Minuten-Messwert wird am Haupt-Display angezeigt.

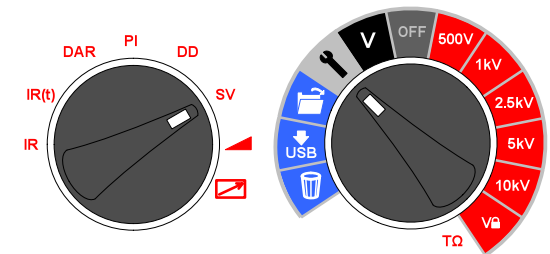

Die Standard-SV Testdauer kann angepasst werden, wenn aus der 5-minütigen Standardwert mit dem up / down Pfeilen und auf OK, um die Einstellung zu speichern wünschen übrig. Wenn die Standard-5 Minuten Testdauer durch den Benutzer geändert wird die vier Lesungen nicht zeigen den jeweiligen '1 m' bis '4 m' Indikatoren. Für die Standard-Fünf-Stufen-Test, ist der Schritt Timer SV immer 1:5 der gesamten Testzeit. Eine zu kurze Dauer Schritt führt zu falschen Messwerten führen und eine zu lange Zeit Schritt kann einen Generator beschädigen.

Eine benutzerdefinierte SV erstellt mit bis zu 10 Schritten werden. Set Timing und Testspannungen verwenden den Pfeil nach rechts von der Timer-Setup für die SV-Test. Ändern SV Einstellungen mit oben und unten Pfeile und confirme mit 'OK'. Der Bedarf SV ermöglicht jedem Schritt Dauer und Prüfspannung bis zu 10 Stufen eingestellt werden. Für benutzerdefinierte SV Tests wird die Modus-Schalter auf SV und wichtigsten Drehschalter auf $V\Omega$ eingestellt.


Die Referenznorm für Stufenspannungsprüfungen ist IEEE 95-2002.

Rampenspannungsprüfung

Die Rampenspannungsprüfung ist eine Überspannungsprüfung, die der SV-Prüfung ähnelt, aber zahlreiche kleine Stufen aufweist. Mit dieser langsamen kontinuierlichen Spannungsrampe sind Beschädigungen der Isolierung weniger häufig zu erwarten als bei dem schnellen Spannungsanstieg bei der SV-Prüfung.

Die typische Rampenspannung (dV/dt) ist 1 kV/Min; dies ist der Standardwert für die S1-Reihe. Dieser Wert kann über die Einstellungsfunktion des Modus-Drehschalters verändert werden, wenn dieser auf ‚Rampe‘ gestellt ist. Mit den Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten wird der dV/dt -Wert eingestellt; die einzelnen Einstellungen werden mit OK bestätigt. Drücken und halten Sie die Taste TEST, um die Prüfung zu starten.

Während dieser Prüfung wird die Spannung erhöht, bis die gewählte Prüfspannung erreicht ist, sofern nicht ein Durchschlag oder ein plötzlicher Spannungsabfall festgestellt wird. Die nach der Prüfung angezeigten Ergebnisse sind der abschließende Isolationswiderstand, die Spannung und der Strom. Wenn das Ergebnis gespeichert wird, wird je eine vollständige Kurve für den Strom (μA) und die Spannung (kV) aufgezeichnet und die Werte können mit PowerDB bzw. PowerDB Lite ausgelesen oder in eine Tabellenanwendung konvertiert werden. Die Strom- vs. Spannungscurven können mit jenen aus IEEE 95-2002 verglichen werden.

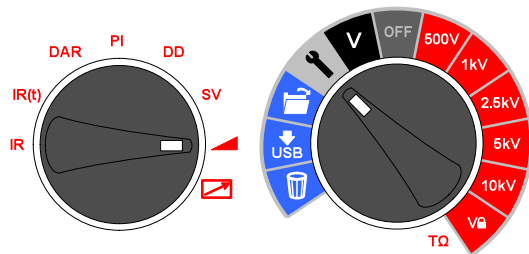


Fernbedienungsmodus


Alle Modelle der S1-Reihe ermöglichen die Fernbedienung nur über das USB-Kabel, wobei die Bluetooth®-Verbindung deaktiviert ist.

Die Fernbedienungsanzeige muss auf der rechten Seite des Instruments befestigt werden.

Farbige Anzeigen im Dongle kennzeichnen den Fernbedienungsstatus. Wenn die Anzeige grün leuchtet, bedeutet dies, dass der Fernbedienungsmodus aktiviert ist, während eine rote Anzeige darauf hinweist, dass der Fernbedienungsmodus des Instruments deaktiviert ist.

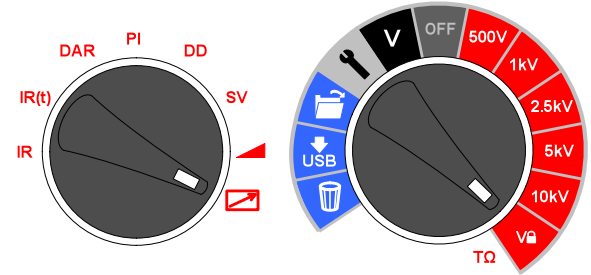

Der Fernbedienungsmodus wird aktiviert, indem der Prüfmodus-Schalter auf das


Fernbedienungssymbol  gestellt wird, während der Hauptdrehschalter auf $V\Omega$ zeigt.

Im Fernbedienungsbetrieb können alle manuellen Modi eingestellt, sowie die Prüfungen gestartet und gestoppt werden.


Messtechniken

Verständnis der Messströme

Der Isolationswiderstand wird definiert als die DC-Prüfspannung geteilt durch den Gesamtstrom, der durch den Isolierkörper fließt. Der Gesamtstrom hat vier Komponenten: kapazitiver-, Absorptions-, Konduktanz- und Ableitstrom.

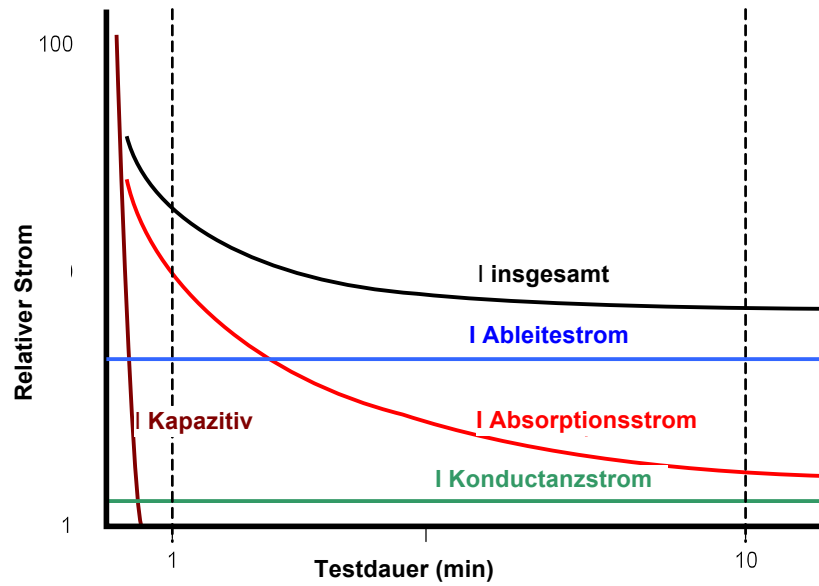

Bei Trockenisolierung ist der Konduktanzstrom vernachlässigbar und der Ableitstrom kann niedrig sein. Dann dominiert der Absorptionsstrom den gemessenen Gesamtstrom.

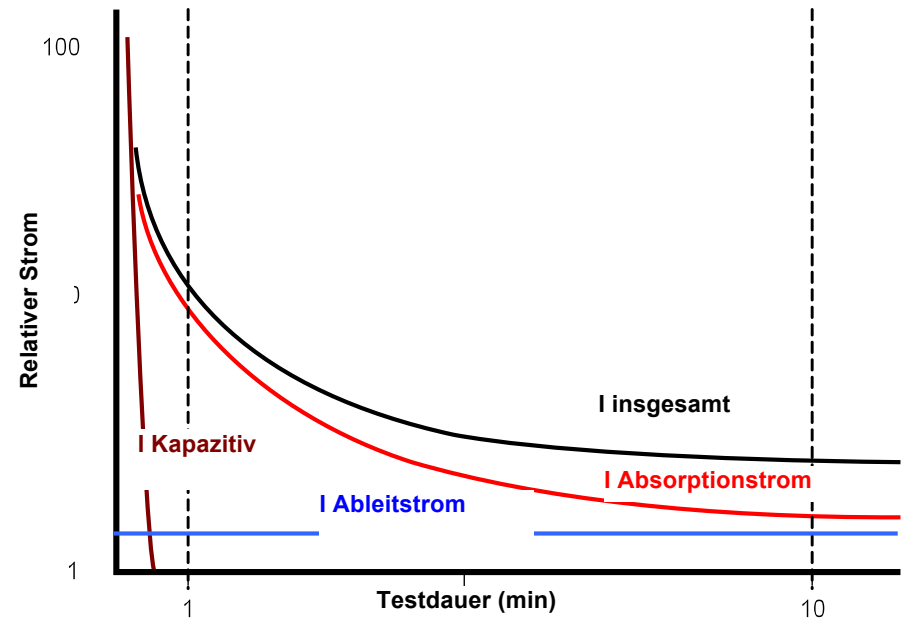


Isolationsmessungen über 100 GΩ


Messungen bis 100 GΩ können ohne besondere Vorkehrungen durchgeführt werden - vorausgesetzt, dass die Testleitungen sauber und trocken sind. Ggf. kann ein Schutzkabel gegen die Gefahren von Oberflächenlecks verwendet werden. Bei der Messung von Widerständen über 100 GΩ dürfen die Testkabel weder einander noch andere Objekte berühren, weil sonst ein Kriechweg erzeugt wird. Scharfe Kanten an den Prüfkabelanschlüssen sind wegen der Koronaentladung ebenfalls zu vermeiden.

Der Ausgang ist isoliert und der Strom fließt relativ zur Erde, d. h., der Pluspol hat den halben Pluswert und der Minuspol den halben Minuswert der Prüfspannung bezogen auf die Erde.

Ableitungen treten daher zwischen Pluspol und Erde, Minuspol und Erde und direkt zwischen den Plus- und Minuspolen auf. Diese Ableitungen haben beträchtliche Auswirkungen und können über die Luft übertragen werden.

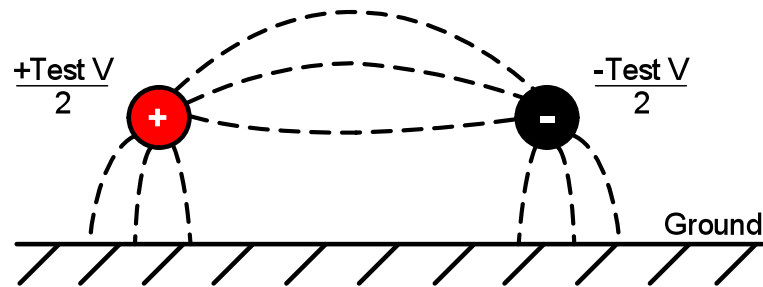

Wenn das Schutzkabel geerdet ist - und weil die Spannung an Minuspol und Schutzklemme identisch ist - wird die Ableitung am Minuspol bei $\frac{1}{2}$ verringert. Auf diese Weise verbessert sich die Genauigkeit, weil der in den Minuspol fließende Strom vom Instrument gemessen und für die Berechnung des Widerstands herangezogen wird. Diese Technik ist nur zulässig, wenn das Prüfobjekt geerdet (isoliert) ist. In diesem Zusammenhang bezieht sich *isoliert* auf einen isolierten Widerstand von mindestens 5 MΩ am Pluspol und mindestens 10 MΩ am Minuspol.

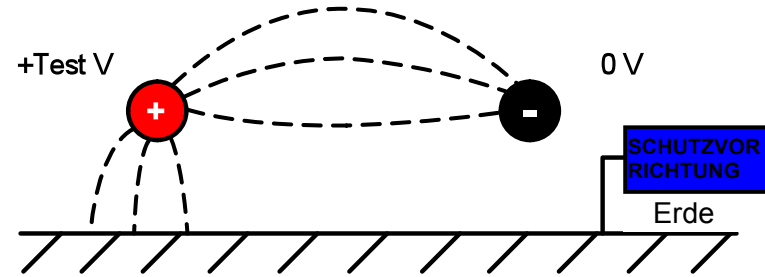

Wenn der Pluspol jedoch geerdet ist, ist die Spannung am Minuspol gleich der Prüfspannung bezogen auf die Erde; dies erhöht den Kriechstrom, was sich nachteilig auf die Messgenauigkeit auswirkt.

Bei Messungen über 100 GΩ sollte das Schutzkabel geerdet werden, weil sonst die Gefahr parallele auftretender Kriechströme besteht.

Als Alternative bietet Megger abgeschirmte Kabel an. Abgeschirmte Kabel werden mit der Schutzklemme verbunden, die die Kriechströme ableitet. Auf diese Weise verbessern sich die Messwerte mit erdfreien Ausgängen, wenn die Kabel einander oder ein anderes Objekt, als den Prüfgegenstand berühren könnten.

Anschlüsse

Die drei Prüfanschlüsse sind wie folgt markiert: +, - und GUARD (Schutz). Diese Anschlüsse sind ausschließlich für die Aufnahme von Original-Megger-Testkabeln ausgelegt. Blenden über den Anschlüssen verhindern das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern. Die Testkabelstecker werden in den Vertiefungen befestigt und durch eine Vierteldrehung des Testkabelsteckers gelöst.

Der nachstehend erläuterte GUARD-Anschluss wird nur dann verwendet, wenn Oberflächenkriechströme abgeleitet werden müssen. Für die meisten Messungen werden die + und - Anschlüsse verwendet. Der interne Spannungsgenerator des Instruments steuert den Anschluss + bezogen auf den Anschluss -, wobei der Strom am Minuspol gemessen wird.

GUARD-Anschluss, abgeschirmte Kabel


Bei grundlegenden Isolationsprüfungen, bei welchen es *eher unwahrscheinlich ist, dass der Ableitstrom sich nachteilig auf die Messung auswirkt*, muss die Schutzklemme nicht belegt werden, sofern der Isolierkörper sauber und nicht stromführend ist.

Bei Kabelprüfungen sind wegen möglicher Feuchtigkeit oder Verschmutzung jedoch Ableitströme auf der Isolierung zwischen dem blanken Kabel und der externen Schirmung nicht auszuschließen. Wo diese Ableitungen unerwünscht sind -

insbesondere bei Hochspannungsprüfungen - kann ein blanker Draht fest um die Isolierung gewickelt und über das dritte Testkabel mit dem Schutzanschluss ,G' verbunden werden.

Das Potenzial von Schutzklemme und Minuspol ist identisch. Der Isolationswiderstand tritt parallel zum zu messenden Widerstand auf; wenn die Schutzklemme belegt ist, fließt der Strom so, dass er vom Messkreislauf abgeleitet wird. Daher erfasst das Instrument die Ableitung des Isolierkörpers, wobei die Ableitung auf der Oberfläche ignoriert wird.

Am Display werden eine Warnmeldung und das Sicherungsklemmensymbol angezeigt, wenn die interne Schutzanschlusssicherung durchgebrannt sein sollte. Dann muss das Instrument abgeschaltet werden, bevor die Prüfungen fortgesetzt werden können. Der Austausch der Sicherung ist Fachpersonal vorbehalten. Sofern das Schutzterminal nicht verwendet wird, kann das Instrument weiterhin eingesetzt werden. Siehe Hinweise zur Messung über 100 GΩ.

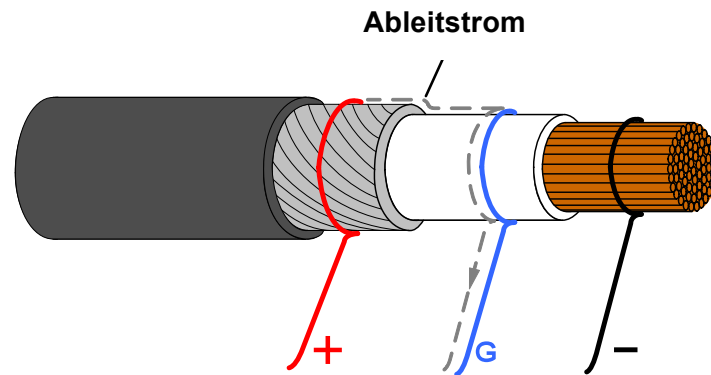

Dieses Diagramm zeigt den GUARD-Anschluss, der verwendet wird, um Kriechströme an der Kabelisolierung zu verhindern, die sich auf hohe Widerstandsmessungen auswirken könnten.

Abgeschirmte Kabel werden für alle Isolierprüfgeräte angeboten. Sie eignen sich insbesondere für Umspannwerke. Die Abschirmung wird mit dem GUARD verbunden und verhindert Induktionsströme im Kabel.

Vorbeugende Wartung

Reinigung

Trennen Sie das Instrument von der Stromversorgung und wischen Sie es mit einem *leicht* angefeuchteten Tuch mit Seifenwasser oder Isopropylalkohol (IPA) ab. Lassen Sie an den Anschlüssen, den IEC-Strom- und USB-Anschlüssen Sorgfalt walten.

Gerätepflege

Das Instrument sorgfältig handhaben und nicht fallenlassen. Das Instrument ist während des Transports vor mechanischen Einwirkungen zu schützen.

Kabel

Die Kabel sind mit Silikon isoliert und für alle Wetterbedingungen geeignet. Bewahren Sie das Kabel immer in der dem Instrument beiliegenden Kabeltasche mit Clipverschluss auf.

Die Kabel müssen regelmäßig auf Defekte überprüft werden. Beschädigte Kabel verfälschen die Isolationswiderstandsmesswerte und sind ein Sicherheitsrisiko.

Batteriewartung

Die Batterie muss regelmäßig mindestens einmal jährlich aufgeladen werden. Vorzugsweise sollte sie jedoch häufiger aufgeladen werden, z. B. vierteljährlich.

Die Batterie sollte niemals unter 0 °C oder über 40 °C aufgeladen werden. Für das Aufladen der Batterie ist das Leitungskabel mit dem IEC-Anschluss am Instrument zu verbinden.

Bewahren Sie das Instrument an einem kühlen, trockenen Ort auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Lagerungstemperaturen unterhalb des Gefrierpunkts sind zu vermeiden.

Austauschen der Batterie

Lesen und verstehen Sie die Warnhinweise zur Li-Ionen-Batterie im Abschnitt Warnhinweise dieses Dokuments.

Bevor Sie das Gehäuse öffnen um die Batterie zu wechseln, schalten Sie das Gerät aus und **trennen es vom Netz** (Kabel- und Messleitungen abziehen). Das Gerät **darf nicht** mit offenem Gehäuse betrieben werden. Achtung, GEFAHR! Bei angeschlossenem Netz und offenem Gehäuse liegen gefährliche elektrische Spannungen an.

Die Batterie enthält Lithium-Ionen-Zellen, die ausgetauscht werden sollten, wenn sie sich nicht mehr aufladen lassen. Neue Batterien gehören zum Ersatzteilsortiment von Megger. **Es dürfen nur Megger-Originalbatterien verwendet werden. Andere als die Originalteile wirken sich nachteilig auf die Produktsicherheit aus und setzen die Garantie außer Kraft.**

Für den Austausch lösen Sie die vier Schrauben an der Unterseite des Instruments, dann kann das Gehäuse von der Vorderseite und der internen Gussbaugruppe abgenommen werden. Die Vorderseite und die Gussbaugruppe müssen gemeinsam ausgebaut werden. Die Batterie ist in einem Gehäuse mit grauem Gussdeckel untergebracht und mit vier Schrauben gesichert.

Anleitungen zum Austauschen der Batterie in den Modellen S1-568 und S1-1068

1. Nehmen Sie den Deckel ab und legen Sie das untere Gehäuse auf der Vorderseite auf eine weiche Oberfläche, um das Tastenfeld nicht zu beschädigen.
2. Entfernen Sie die vier Gehäuseschrauben und nehmen Sie das Gehäuseunterteil heraus.
3. Lösen Sie den Batteriekabelanschluss vorsichtig von der Hauptleiterplatine zur Batterie und entfernen Sie die Kabel aus ihren Halterungen.
4. Entfernen Sie die vier Schrauben und nehmen Sie den Batteriedeckel ab.
5. Nehmen Sie die alte Batterie heraus, ersetzen Sie sie durch eine neue Megger-Originalersatzbatterie und achten Sie dabei auf die korrekte Kabelaustrittsrichtung.
6. Führen Sie das Batteriekabel durch die Vertiefungen und verbinden Sie den Batteriestecker mit dem Leiterplattenstecker - **achten Sie auf die korrekte Ausrichtung.**
7. Bringen Sie den Batteriedeckel wieder an und sichern Sie ihn mit den vier Schrauben.
8. Überprüfen Sie die Ausrichtung von Instrumentabdeckung und der HS-Ausformung. Bringen Sie dann die untere Abdeckung wieder an und sichern Sie sie mit den Befestigungsschrauben.
9. Überprüfen Sie die Betriebsfähigkeit des Instruments.

S1-1568 Akkus (2 x) Anweisungen zum Austausch:

1. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie das Netzteil , Messleitungen und alle anderen Geräte, bevor Sie das Gehäuse öffnen, um die Batterie zu wechseln.
2. Tauschen Sie immer beide Akkus zusammen.
3. Das Gerät darf nicht mit dem offenen Gehäuse betrieben werden. GEFAHR! Gefährliche Spannungen sind mit einer Wechselstromquelle angeschlossen und der offenen Fall ausgesetzt.
4. Entfernen Sie den Deckel, schalten Sie das Gerät auf den Kopf ruht die Frontplatte auf eine weiche Unterlage, um nicht die Tastatur beschädigen.
5. Entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben und Fall abheben Gehäuseboden.
6. Entfernen Sie die beiden Schrauben an der Batterie Halterung nehmen Sie die Halterung.
7. Ziehen Sie eine verwendet Batterie und sorgfältig unclip seine Batterie Kabelstecker, dann die andere verwendet Batterie und deren Anschluss.
8. Tauschen Sie mit echten Ersatzbatterien von Megger bestellt.
9. Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung des Batterie Kabels in seiner Buchse.
10. Mit zwei neuen Batterien ausgestattet, bringen Sie die Batterie Halterung und die beiden Schrauben.
11. Ersetzen Sie die Kleinbuchstaben und mit den Befestigungsschrauben.
12. Überprüfen Sie die Betriebsfähigkeit des Instruments.

Technische Daten

Elektrische Spezifikationen

Wechselstromspannung (AC)

Eingangsbereich:

5 kV, 10 kV: 90 – 264 V rms 47 – 63 Hz 100 VA

15 kV: 90 – 264 V rms 47 – 63 Hz 200 VA

Batterie: 11,1 V, 5,2 Ah erfüllt die Richtlinie IEC 62133 :2003

Batterielebensdauer
S1-586: (Typisch) 6 Stunden ununterbrochener Prüfbetrieb bei 5 kV mit einer Last von 100 MΩ

S1-1068: (Typisch) 4,5 Stunden ununterbrochener Prüfbetrieb bei 10 kV mit einer Last von 100 MΩ

S1-1568: (Typisch) 4,5 Stunden ununterbrochener Prüfbetrieb bei 15 kV mit einer Last von 100 MΩ

30 Minuten
Ladebetrieb: 1 Stunde Betrieb bei 5 kV, 100 MΩ

Prüfspannungen 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10000 V, 15000 V, V_{CE}

Lock-Prüfung: 40 V bis 1 kV in 10V-Schritten, 1 kV bis 5 kV in 25 V-Schritten, 5 kV bis 10 kV in 25V-Schritten

Testspannung
Genauigkeit: +4 %, -0 %, ±10 V Nennprüfspannung bei 1GΩ Last (0 °C bis 30 °C)

Widerstandsbereich: 10 kΩ bis 15 TΩ (5 kV)
10 kΩ bis 35 TΩ (10 kV)
10 kΩ bis 35 TΩ (15 kV)

Präzision (23 °C):

	5000 V	2500 V	1000 V	500 V	250 V
±5% bis	1 TΩ	500 GΩ	200 GΩ	100 GΩ	50 GΩ
±20% bis	10 TΩ	5 TΩ	2 TΩ	1 TΩ	500 GΩ

	10000 V	5000 V	2500 V	1000 V	500 V
±5% bis	2 TΩ	1 TΩ	500 GΩ	200 GΩ	100 GΩ
±20% bis	20 TΩ	10 TΩ	5 TΩ	2 TΩ	1 TΩ

	15000 V	10000 V	5000 V	2500 V	1000 V
±5% bis	3 TΩ	2 TΩ	1 TΩ	500 GΩ	200 GΩ
±20% bis	30 TΩ	20 TΩ	10 TΩ	5 TΩ	2 TΩ

Schutz: 2 % Fehlerschutz 500kΩ Ableitung bei 100 MΩ Last

Anzeigebereich
Analog: 100 kΩ bis 10 TΩ

Anzeigebereich
Digital: 10 kΩ bis 35 TΩ

Kurzschlussstrom: 6 mA nominal

Isolierungsalarm: 100 kΩ bis 10 GΩ

Kondensatorladungs-
Batterieleistung: < 2,5 s/μF bis 5 kV, < 5 s/μF bis 10 kV,
< 6.3 s/μF bis 15 kV

Kondensatorladungs-Netzleistung: < 1.5 s/μF bis 5 kV, < 2.7 s/μF bis 10 kV,
< 4.4 s/μF bis 15 kV

Kondensatorentladung: 5 kV bis 50 V: < 120 ms/μF
10 kV bis 50 V: < 250 ms/μF
15 kV bis 50 V: < 3500 ms/μF

Kapazitätsbereich:
(> 500 V, > 200V 15 kV): 10 nF bis 50 μF

Kapazitäts Genauigkeit (23 °C): ±10% ±5 nF

Strommessung Bereich: 0,01 nA bis 8 mA

Strommessung Genauigkeit: ± 5% ± 0,2 nA bei allen
Spannungspegeln (23 °C)

Rauschunterdrückung: 8 mA (5 kV, 10 kV, 15 kV)

Software-Filterung: 4 Filtereinstellungen: 10 s, 30 s, 100 s, 200 s

Spannungsprüfgerätebereich: 30 V bis 660 V AC oder DC, 50/60 Hz

Spannungsgerätepräzision: ± 3%, ± 3 V

Frequenzbereich: 45 Hz – 65 Hz

Timer-Bereich:	99 m 59 s, 15 s Mindesteinstellung
Speicherkapazität:	11 Stunden Aufzeichnung bei 5-Sekunden-Intervallen
Prüfungen:	IR, IR(t), DAR, PI, SV, DD, Rampentest
Schnittstellen:	USB Typ B (Gerät), Bluetooth®
Echtzeitausgabe:	Lesen (V, I, R) bei einer Rate von 1 Hz
Fernbedienung:	Fernbedienung nur über USB-Kabel (der Dongle für die Fernbedienungsanzeige ist erforderlich)

Umgebungsbedingungen

Höhe:	3000 m (5 kV, 10 kV), 4000 m (15 kV)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 50 °C
Lagerungstemperatur:	-25 °C bis 65 °C
Luftfeuchtigkeit:	90 % rel. Luftfeuchtigkeit bei 40 °C
Eindringschutz:	IP65 (geschlossene Abdeckung), IP40 (offene Abdeckung)

Allgemeine Spezifikationen

Sicherheit:	Entspricht den Anforderungen nach IEC 61010-1, CATIV 600 V (5 kV, 10 kV) 3000 m, CATIV 1000V (15kV) 4000 m
EMV:	Entspricht den Anforderungen nach IEC61326-1
Abmessungen:	
(5 kV, 10 kV)	315 mm (L) x 285 mm (B) x 181 mm (H)
(15 kV)	360 mm (L) x 305 mm (B) x 194 mm (H)
Gewicht:	
	4,5 kg (5 kV, 10 kV)
	6.5 kg (15 kV)

Reparatur und Garantie

Wurde der Schutz eines Instruments beeinträchtigt, so darf es nicht benutzt werden, sondern muss zur Reparatur durch ausreichend geschultes und qualifiziertes Personal eingesandt werden. Der Schutz ist zum Beispiel dann höchstwahrscheinlich beeinträchtigt, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist, es die vorgesehenen Messungen nicht ausführt, es über lange Zeit unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde oder wenn es beim Transport schweren Belastungen ausgesetzt wurde.

Für neue Instrumente gilt ein zweijähriger Garantiezeitraum ab Kaufdatum durch den Anwender. Die Garantie für das zweite Jahr kann nur nach Registrierung des Produkts unter www.megger.com gewährt werden. Jede unbefugte vorherige Reparatur oder Justierung setzt die Garantie automatisch außer Kraft.

Diese Produkte enthalten keine vom Benutzer wartbaren Teile außer der austauschbaren Batterie; defekte Geräte sind in der Originalverpackung oder gegen Transportschäden geschützt an den Lieferanten zurückzusenden. *Transportschäden unterliegen nicht der Gewährleistung - Ersatz/Reparatur ist kostenpflichtig.*

Kalibrierung, Reparatur und Ersatzteile

Bezüglich der Wartungsanforderungen für Megger-Instrumente wenden Sie sich bitte an:

Megger Instruments Limited Archcliffe Road Dover Kent CT17 9EN England. Tel.: +44 (0) 1304 502 243 Fax: +44 (0) 1304 207 342	Megger Valley Forge Corporate Centre 2621 Van Buren Avenue Norristown PA 19403 U.S.A. Tel.: +1 610 676 8579 Fax: +1 610 676 8625
--	--

Megger verfügt über Kalibrierungs- und Reparatereinrichtungen mit vollständiger Nachverfolgbarkeit, um sicherzustellen, dass Ihr Instrument stets die hohen Leistungs- und Verarbeitungsstandards erfüllt, die Sie erwarten. Diese Einrichtungen werden durch ein weltweites Netz zugelassener Reparatur- und Kalibrierungsbetriebe ergänzt, weshalb wir Ihnen eine ausgezeichnete Wartungspflege für Ihre Megger-Produkte bieten können.

Ihr Produkt an Megger zurücksenden -Kundendienstzentren in GB und den USA

1. Wenn ein Instrument neu kalibriert werden muss oder eine Reparatur notwendig wird, muss zunächst von einer der angegebenen Adressen eine Rückgabeautorisierungs-(RA)-Nummer angefordert werden. Sie werden aufgefordert, die folgenden Informationen anzugeben, damit die Kundendienstabteilung sich auf den Erhalt Ihres Instruments vorbereiten kann, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.
 - Modell, z. B. S1-568.
 - Die Seriennummer entnehmen Sie der Geräteunterseite oder dem Kalibrierungszertifikat.
 - Grund für die Rückgabe, z.B. Kalibrierung notwendig, oder Reparatur.
 - Fehlerdetails, wenn das Instrument repariert werden soll
2. Notieren Sie sich die RA-Nummer. Wenn Sie dies wünschen, kann Ihnen ein Rückgabeetikett per E-Mail oder Fax zugesandt werden.
3. Verpacken Sie das Instrument sorgfältig, um Transportschäden zu vermeiden.
4. Achten Sie darauf, das Rückgabeetikett anzubringen oder die RA-Nummer deutlich an der Außenseite der Verpackung oder in etwaiger Korrespondenz anzugeben, bevor Sie das Instrument frachtfrei an Megger senden. Gleichzeitig sollte eine Kopie der Rechnung und des Packbriefes mit Luftpost übersandt werden, um die Zollabfertigung zu beschleunigen. Bei Reparaturen am Instrument nach Ablauf des Gewährleistungszeitraums holen Sie das Sofortangebot bei Beantragung der RA-Nummer ein.
5. Sie können den Fortschritt Ihrer Rücksendung online unter www.megger.com verfolgen.

Zugelassene Wartungszentren

Sie erhalten eine Liste der zugelassener Wartungszentren von den unten aufgelisteten Adressen in Großbritannien oder auf der Megger-Website unter www.megger.com.

Zubehör, Ausrüstung und Ersatzteile

Lieferumfang (S1-568, S1-1068)	Teilenummer
Benutzerhandbuch-CD	
Stromkabel	
3-m-Kabelsatz x 3, mittelgroße isolierte Klemmen	1002-531
Abgeschirmtes USB-Kabel	
PowerDB Lite Software-CD	
Dongle für die Fernbedienungsanzeige	
Nur S1-1068:	
10 m, 10 kV geschirmte, nicht isolierte Klemmen, klein	6220-861
3-m-Kabelsatz x 3, große isolierte Klemmen	1002-534
Nur S1-1568:	
3-m-Kabelsatz x 3, 15 kV isolierte Clips	1002-949
Optionales Zubehör	
HS-Testkabelsätze	
3-m-Kabelsatz x 3, mittelgroße isolierte Klemmen	6220-820
10-m-Kabelsatz x 3, mittelgroße isolierte Klemmen	1000-441
15-m-Kabelsatz x 3, mittelgroße isolierte Klemmen	1000-442
3-m-Kabelsatz x 3, große isolierte Klemmen	6220-811
10-m-Kabelsatz x 3, große isolierte Klemmen	1000-443
15-m-Kabelsatz x 3, große isolierte Klemmen	1000-432
3-m-Kabelsatz x 3, blanke Klemmen	8101-181
8-m-Kabelsatz x 3, blanke Klemmen	8101-182
15-m-Kabelsatz x 3, blanke Klemmen	8101-183
Abgeschirmte HS-Testkabelsätze	
3 m, 5 kV geschirmte, nicht isolierte Klemmen , klein	6220-835
15 m, 5 kV geschirmte, nicht isolierte Klemmen , klein	6311-080
3 m, 10 kV geschirmte, nicht isolierte Klemmen , klein	6220-834
10 m, 10 kV geschirmte, nicht isolierte Klemmen , klein	6220-861
15 m, 10 kV geschirmte, nicht isolierte Klemmen , klein	6220-833

	Teilenummer
Abgeschirmte HS-Testkabelsätze	
3 m, 5 kV geschirmte, nicht isolierte Klemmen , klein	6220-835
15 m, 5 kV geschirmte, nicht isolierte Klemmen , klein	6311-080
3 m, 10 kV geschirmte, nicht isolierte Klemmen , klein	6220-834
10 m, 10 kV geschirmte, nicht isolierte Klemmen , klein	6220-861
15 m, 10 kV geschirmte, nicht isolierte Klemmen , klein	6220-833
Sonstiges	
CB101, 5 kV Kalibrierungsbox	6311-077
Kalibrierungszertifikat - CB101	1000-113
UKAS-Kalibrierungszertifikat - CB101	1000-047
Prüfsonde mit Sicherung und Klemmen -Kabelsatz 1002-913	1002-913
Steuerkreis-Testkabelsatz	6220-822
Ersatzteile:	
Li-Ion-Ersatzbatterie	1002-552
Fernbedienungs-Anzeigeleuchte, Ersatz	1003-228